

EVOLUTION LINE **ATC** SERIES

PER CAMBIO UTENSILE AUTOMATICO / AUTOMATIC TOOL CHANGE / CHANGEMENT D'OUTIL AUTOMATIQUE

TESTE ANGOLARI



Made in Italy

ANGLE HEADS
TÊTES A RENVOI D'ANGLE



LIBRO ISTRUZIONI
INSTRUCTION BOOK
MANUEL D'UTILISATION

ATC^{SERIES}

PER CAMBIO UTENSILE AUTOMATICO
AUTOMATIC TOOL CHANGE
CHANGEMENT D'OUTIL AUTOMATIQUE

CAMBIO UTENSILE AUTOMATICO AUTOMATIC TOOL CHANGE MONTAGE AUTOMATIQUE DANS LA BROCHE



Serie SLIM - SLIM Series

Ideali per Microlavorazioni in spazi ristretti
Ideal for Micromachining in narrow spaces



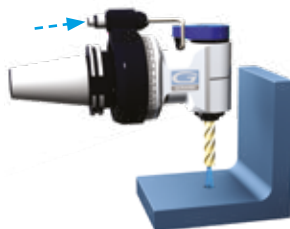
Serie F90 - F90 Series

Ideali per Fresatura, foratura, Maschiatura a $\pm 90^\circ$
Ideal for milling, drilling, tapping at $\pm 90^\circ$



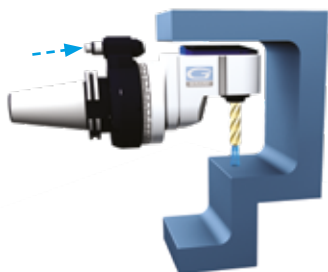
Serie F90L - F90L Series

Serie lunga per lavorazioni in profondità
Long series for machining at deep positions



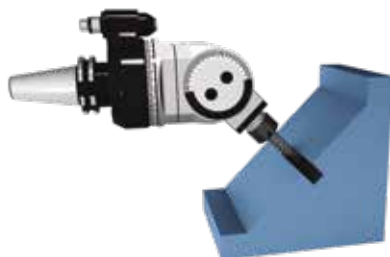
Serie F90 10BAR - F90 10BAR Series

Con passaggio refrigerante dal perno, uscita utensile 10 BAR
With coolant input from positioning Pin and output through the tool



Serie FR90 - FR90 Series

Testa angolare disassata per lavorazioni in spazi ristretti con
passaggio refrigerante dal cono, uscita utensile 70BAR
Offset series for machining in narrow spaces with coolant input
directly from machine spindle and output through the tool at 70BAR



Serie FMU - FMU Series

Uscita utensile ad angolo variabile $\pm 90^\circ$ per forature, maschiature
e fresature inclinate
Adjustable output at $\pm 90^\circ$ for tilt drilling, milling and tapping



*Grazie per aver deciso di acquistare una testa ad angolo **GERARDI SpA** della serie **EVOLUTION**. Queste istruzioni per l'uso e la manutenzione hanno lo scopo di aiutarVi a prendere confidenza con la Vostra testa ad angolo.*

Vi consigliamo di leggerle e di conservarle per una successiva consultazione. Per le teste ad angolo di nostra costruzione Vi diamo un'assoluta garanzia riguardo alla selezione dei materiali, precisione delle lavorazioni e dimensionamento oltre alla capacità richiesta per una maggiore resistenza delle parti sollecitate.

*Congratulations for having chosen an **EVOLUTION LINE GERARDI SpA** angle head the aim of these operating instructions is to help you to become acquainted with your angle head unit.*

We advise you to read them and keep them for future reference.

Our angle head are fully guaranteed in terms of selected materials , tolerances and sizing as well as high standards for the greater strength of parts under stress.

*Merci d'avoir choisi la tête à renvoi d'angle **EVOLUTION LINE GERARDI SpA**.*

Le but de ce manuel d'utilisation est de vous permettre de l'utiliser dans les meilleures conditions possibles.

Nous vous conseillons de le lire attentivement et de le mettre de côté dans un endroit sûr.

Nos têtes à renvoi d'angle sont fabriquées avec des critères de haute qualité en terme de matériaux, tolérances, dimensionnel et choix de composants. Ceci vous permet d'être tranquille en utilisant un matériel fiable et éprouvé.

Made in Italy



La Gerardi SpA non si assume nessuna responsabilità riguardo a danni a persone, cose od alla testa angolare stessa derivanti da un uso improprio.

Gerardi Spa cannot accept any liability for injury to persons or damage to things or to the angle head it self caused by improper machine use.

Gerardi Spa n'acceptera aucun dégât ni blessure causé par un usage inapproprié.

INDICE / INDEX / SOMMAIRE

- Pag 5 IMBALLO - MOVIMENTAZIONE - STOCCAGGIO / *PACKAGING - HANDLING - STORING*
EMBALLAGE - CONDITIONS DE STOCKAGE
- Pag 7 SIMBOLOGIA UTILIZZATA / *SYMBOLS USED / SYMBOLES UTILISÉS*
Note generali / *General notes / Notes generales*
- Pag 9 DESCRIZIONE GENERALE / *GENERAL DESCRIPTION / DESCRIPTION GENERALE*
- Pag 10 PROCEDURE PER CAMBIO CONO - TESTA / *OPERATIONS FOR ANGULAR HEAD SHANK EXCHANGE /*
OPERATIONS POUR CHANGER LE CÔNE DE LA TÊTE
- Pag 11 UTILIZZO DELLA TESTA / *ANGLE HEAD USE / TÊTE UTILISATION*
- Pag 12 NORME DI SICUREZZA / *SAFETY NORMS / NORMES DE SECURITE*
- Pag 13 CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES*
- Pag 16 ACCESSORI / *ACCESSORIES / ACCESSOIRES*
- Pag 19 DIAGRAMMI DI COPPIA E DI POTENZA / *TORQUE AND POWER DIAGRAMS /*
DIAGRAMMES DE COUPLE ET DE PUISSANCE

ISTRUZIONI OPERATIVE - OPERATIVE INSTRUCTION - MODE D'EMPLOI

- Pag 21 AVVIO / *START-UP / DEMARRAGE*
Rodaggio / *Run-In / Rodage*
- Pag 22 GUIDA AL MONTAGGIO E CONNESSIONE MACCHINA / *GUIDE TO ASSEMBLING AND MACHINE CONNECTION /*
MANUEL D'UTILISATION ET CONNECTION A' LA MACHINE
- Pag 29 ORIENTAMENTO TESTA F90 / *F90 HEAD ORIENTATION / ORIENTATION DE LA TÊTE F90*
- Pag 30 ORIENTAMENTO TESTE FMU / *FMU HEAD ORIENTATION / RÉGLAGE DE L'ORIENTATION DE LA TÊTE FMU*
- Pag 35 REGOLAZIONI / *ADJUSTEMENTS / REGLAGES*
- Pag 35 Connessione impianto refrigerante / *Connection to the coolant unit / Acheminement du fluide de coupe*
- Pag 37 Avvertenze per l'installazione della testa / *Precautions when fitting the head to the machine*
Précautions de montage de la tête à renvoi d'angle dans la machine
- Pag 38 UTILIZZO / *USE / UTILISATION*
- Pag 39 MONTAGGIO UTENSILI / *FITTING TOOLS / MONTAGE DE L'OUTIL*
- Pag 40 MANUTENZIONE / *MAINTENANCE / MAINTENANCE*
- Pag 41 Inconvenienti e relativi rimedi / *Troubleshooting / Problèmes*
- Pag 45 Smantellamento / *Scrapping / Mise au rebut*
- Pag 46 GARANZIA E PARTI DI RICAMBIO / *WARRANTY AND SPARE PARTS / GARANTIE ET PIECES DETACHEES*

RICEVIMENTO-DISIMBALLO**RECEIPT-UNPACKING****RECEPTION-DEBALLAGE**

La testa ad angolo viene fornita imballata in scatole di cartone o in valigette con all' interno materiali antiurto. Al ricevimento della stessa verificare che il contenuto corrisponda alle specifiche d'ordine e che non vi siano stati danneggiamenti dovuti al trasporto. Nell' imballo, oltre alla testa ad angolo, dovete trovare:

- Lo stop-block
- Le chiavi in dotazione
- Il presente manuale
- Confezione di lubrificante

The angle head is supplied packaged in cardboard boxes containing loose shockproof materials (cut paper) or in a shockproof case. Upon receipt, make sure the contents correspond to order specifications and that the head has not been damaged during transport. Besides the angle head you will also find the following in the packaging:

- *The stop-block*
- *The spanners provided*
- *This manual*
- *Lubricant pack*

La tête à renvoi d'angle est livrée dans un carton avec du bourrage papier ou dans une valise anti-choc. Dès réception, vérifiez que le contenu correspond à votre commande et qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. La tête à renvoi d'angle est livrée avec les accessoires suivants :

- *Stop-block*
- *Clé*
- *Ce manuel*
- *Un tube de graisse*



- Nel caso si riscontrino anomalie evidenti non utilizzare la testa ad angolo, ma avvertire immediatamente il costruttore
- *In the event of evident faults being found, do not use the angle head, but immediately notify the manufacturer.*
- *Si vous observez un défaut évident en déballant, n'utilisez pas la tête et contactez-nous immédiatement*



- L'eliminazione dell'imballo deve essere effettuata secondo le norme locali riguardo lo smaltimento dei rifiuti.
- *Packaging must be disposed of according to local waste disposal regulations.*
- *L'emballage doit être jeté ou recyclé en fonction de la loi en vigueur dans votre pays.*

La movimentazione delle teste ad angolo avviene manualmente. Per i modelli di peso superiore ai 10 kg si consiglia l' utilizzo di un mezzo di sollevamento idoneo secondo le istruzioni riportate (Pag. 37)

Angle heads are handled manually. In case of models weighing over 10 kg, a suitable lifting mechanism is best used according to the instructions in this manual. (Pag. 37)

Vous pouvez manipuler les têtes à renvoi d'angle manuellement. Pour celles dont le poids est supérieur à 10 kgs, un système de levage approprié doit être utilisé. (Pag. 37)

RICEVIMENTO-DISIMBALLO**RECEPIT-UNPACKING****RECEPTION-DEBALLAGE**

Si raccomanda di eseguire le operazioni di scarico, movimentazione e installazione nel rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

Always perform unloading, handling and installation operations in conformity with safety regulations in force at the place of work.

Respectez toujours les règles en vigueur dans votre pays lorsque vous installez et enlevez la tête à renvoi d'angle de la machine.

STOCCAGGIO**STORING****STOCKAGE**

Nel caso occorra immagazzinare il prodotto attenersi a quanto segue:

- Pulizia dagli eventuali residui di lavorazione.
- Proteggere le parti rettifiche con pellicola di grasso e/o liquidi protettivi anticorrosione.
- Immagazzinare in un luogo fresco ed asciutto con temperature comprese fra i - 5° e + 40°C.
- Proteggere la testa ad angolo dallo sporco e dalla polvere.
- Se l'immagazzinamento si prolunga oltre sei mesi, al riutilizzo è consigliata la sostituzione del grasso lubrificante (Pag. 40)
- Pulizia dei condotti del refrigerante.

 
In the event of having to store the product, proceed as follows:

- *Clean away any machining residues.*
- *Protect the ground parts with a film of grease and/or anticorrosion protective liquids.*
- *Store in cool and dry premises at temperatures between -5°C and +40°C.*
- *Protect the angle head against dirt and dust.*
- *If storage continues for over six months, the lubricating grease is best replaced before machine re-use (Pag. 40)*
- *Clean the coolant pipes.*

Si vous êtes amené à stocker ce produit, procédez de la façon suivante:

- *Nettoyez les résidus d'usinage.*
- *Protégez les parties rectifiées avec un film d'huile anti-corrosion.*
- *Stockez le produit dans un endroit sec à une température comprise entre -5°C et +40°C*
- *Protégez la tête de la rouille et de la saleté.*
- *Si vous stockez la tête à renvoi d'angle plus de 6 mois, il est préférable de changer la graisse avant de l'utiliser. (Pag. 40)*
- *Nettoyez les tuyaux de passage de lubrifiant.*

SIMBOLOGIA UTILIZZATA
SYMBOLS USED
SYMBOLES UTILISES

	Avvertenza Important Important	Tutte le operazioni contrassegnate da questo simbolo vanno eseguite con la massima attenzione. Il mancato rispetto di tali norme può causare danni e malfunzionamenti alla testa ad angolo. Inoltre tale simbolo identifica operazioni sulle quali è necessario richiamare l'attenzione di chi legge. <i>All the operations marked by this symbol must be performed with the most care. Failure to comply with these norms could cause damage and faults to the angle head. This symbol also identifies operations requiring the special attention of the reader.</i> <i>Toutes les opérations précédées de ce symbole doivent être exécutées avec le plus de précautions possibles. Si vous ne le faites pas suivant les normes, cela peut endommager la tête. Ce symbole demande également une attention particulière de la part du lecteur.</i>
	Pericolo Danger Danger	Tutte le operazioni contrassegnate da questo simbolo vanno eseguite con la massima attenzione per quanto riguarda le norme sicurezza (Pag. 10). <i>All the operations marked by this symbol must be performed with the most care as regards the safety norms (Pag. 10).</i> <i>Toutes les opérations précédées de ce symbole doivent être exécutées avec le plus de précautions possibles en respectant les normes de sécurité (Pag. 10).</i>
	Intervento Adjustment Ajustement	Tutte le operazioni contrassegnate da questo simbolo vanno effettuate da persone qualificate per interventi su componenti meccanici. <i>All operations marked by this symbol must be carried out by persons trained to perform jobs on mechanical component parts.</i> <i>Toutes les opérations précédées de ce symbole doivent être réalisées par une personne compétente en mécanique.</i>
	Imballaggio Packaging Emballage	Lo smaltimento deve essere effettuato secondo le norme locali sullo smaltimento rifiuti. <i>Disposed of according to local waste disposal regulations.</i> <i>Jeté ou recyclé en fonction de la loi en vigueur dans votre pays.</i>
	Attacco Connector Cône	Tipo di attacco disponibile per la connessione alla macchina. <i>Type of connector available for machine connection.</i> <i>Cône disponible pour l'adaptation sur la machine.</i>
	Foratura Drilling Perçage	Capacità massima di foratura. <i>Maximum drilling capacity of angle head.</i> <i>Capacité maxi en perçage de la tête à renvoi d'angle.</i>
	Maschiatura Tapping Taroudage	Capacità massima di maschiatura. <i>Maximum tapping capacity of angle head.</i> <i>Capacité maxi en taroudage de la tête à renvoi d'angle.</i>
	Rapporto Ratio Réduction	Rapporto entrata-uscita della testa ad angolo. <i>Angle head in-out ratio.</i> <i>Rapport de réduction.</i>
	Velocità Speed Vitesse	Velocità massima in uscita, in giri al minuto. <i>Maximum exit speed of angle head, in RPM.</i> <i>Vitesse maxi autorisée en sortie de broche.</i>
	Peso Weight Poids	Peso della testa, in kg <i>Weight of angle head, in kg.</i> <i>Poids de la tête en kilo.</i>
	Rotazione Rotation Rotation	Senso di rotazione. <i>Rotation direction.</i> <i>Sens de rotation.</i>
	Pressione Pressure Pression	Pressione max, in bar del refrigerante <i>Maximum pressure of the coolant, in bar.</i> <i>Pression maxi du lubrifiant, en bar.</i>

NOTE GENERALI
GENERAL NOTES
NOTES GENERALES

Se desiderate ottenere la massima resa nel tempo del prodotto, Vi raccomandiamo quanto segue:



- Una corretta installazione.
- Manutenzione e cura scrupolosa nell'uso del prodotto.
- Leggere con attenzione il presente manuale prima di procedere con la messa in servizio della testa ad angolo.
- Il manuale è stato realizzato con lo scopo di fornire all'utilizzatore tutte le informazioni inerenti l'aspetto tecnico, l'installazione, la regolazione, l'uso e la manutenzione della testa acquistata.
Si prega di conservarlo in un luogo adatto a mantenerlo inalterato.
- Nel caso Vi necessitino ulteriori ragguagli, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica.
- Il contenuto del presente manuale è conforme alla direttiva **98/37 CE**
- Dati e disegni sono forniti a scopo esemplificativo. Il costruttore si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso. **GERARDI SpA** tutela i diritti di Copyright del presente secondo le attuali normative in vigore.

To ensure top product performance over time, the following points are most important:

- *Correct installation.*
- *Maintenance and careful product use.*
- *Read this manual carefully before proceeding to set up and use the angle head.*
- *The aim of this manual is to provide the user with all necessary details relating to technical aspects, installation, adjustment, use and maintenance of the purchased head.*
Please keep it in a place where it is sure to remain in good condition.
- *Should you need any further details, please contact our after-sales service.*
- *The contents of this manual conforms to directive **98/37 EC**.*
- *Details and drawings are shown as example only. The manufacture reserves the right to make changes without prior notice. **GERARDI Spa** protects the copyrights of this manual according to applicable legislation.*

Pour assurer des performances optimales dans le temps, les points suivants doivent être respectés

- *Installation correcte*
- *Maintenance suivie et utilisation du produit avec précautions.*
- *Lisez ce manuel attentivement avant de monter et d'utiliser la tête à renvoi d'angle.*
- *Le propos de ce manuel est de donner à l'utilisateur tous les détails nécessaires relatifs aux aspects techniques de l'installation, du réglage, de l'utilisation et de la maintenance de la tête approvisionnée.*
Veillez laisser le manuel à un endroit où il pourra être conservé dans de bonnes conditions.
- *Si vous avez besoin d'autres détails, n' hésitez pas à nous contacter.*
- *Le contenu de ce manuel est conforme à la directive **98/37 EC**.*
- *Les détails et dessins sont montrés uniquement à titre d'exemple. Le fabricant se réserve le droit de changer toute chose sans avis préalable. **GERARDI Spa** a un copyrights sur ce manuel suivant la législation.*



Nella scelta della testa con la macchina verificare sempre la compatibilità con le prestazioni dichiarate.
La testa va installata su una macchina dotata di protezioni adeguate e conforme alla direttiva **98/37/CE**.
Nello stato di fornitura può essere utilizzata su macchine dotate di cabinatura.
Nel caso vi sia bisogno di predisporre protezioni particolari, contattare il nostro ufficio Tecnico.

*When selecting machine coupling always check compatibility with indicated performance.
The head must be fitted on a machine with adequate protections and in conformity with directive **98/37/EC**.
In the condition in which it is supplied, it can be used on machines featuring encasing.
If special protections are required, contact our Technical Department.*

*Quand vous choisissez de monter une tête à renvoi d'angle sur une machine, vérifiez systématiquement que leurs niveaux de performances sont compatibles.
La tête doit être montée sur une machine avec des carters de protection et en conformité avec la directive **98/37/EC**.
Si des protections spécifiques sont nécessaires, merci de contacter notre Service d'Intervention Technique.*

DESCRIZIONE GENERALE EVOLUTION LINE ATC
GENERAL DESCRIPTION EVOLUTION LINE ATC
DESCRIPTION GENERALE EVOLUTION LINE ATC

Le teste ad angolo serie EVOLUTION della GERARDI sono composte come segue:

The GERARDI EVOLUTION angle head series consist of:

**Une tête à renvoi d'angle
GERARDI EVOLUTION
comprend les éléments suivants:**

Gruppo antirotante **MODULARE**
Doppio contatto cono-flangia per
garantire la massima rigidità

MODULAR antirotation group.
Shank and shaft double contact
for max rigidity

Groupe anti-rotation **MODULAIRE**
Contact cône face pour un maximum
de rigidité

Anello graduato
Graduated ring
Bague graduée

USCITA:

- Portapinza ER (standard)
- Weldon
- Portafresa
- Speciale

OUTPUT:

- ER collet (Standard)
- Weldon
- Shell mill holder
- Special

SORTIE DE BROCHE:

- Pince ER (standard)
- Weldon
- Arbre claveté
- Spécial

Albero e cono cementato, temprato, rettificato HRC60
Case hardened and ground HRC60 shank and shaft
Cône et broche trempés et rectifiés HRC60

Perno di riferimento con
sbloccaggio automatico del portautensile
*Positioning pin with automatic
safety release*

*Doigt de positionnement
avec déblocage automatique
du mécanisme interne*

Passaggio refrigerante
10 bar attraverso il perno
*Standard 10 bar
coolant through the pin*

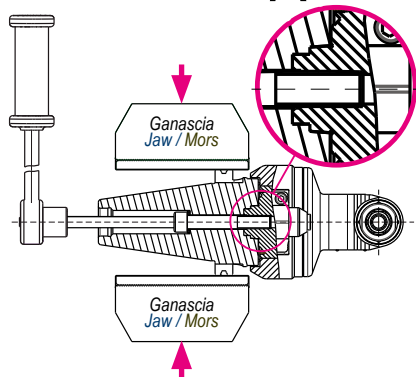
*Passage du lubrifiant
jusqu'à 10 bars à travers
le doigt d'indexation*

Corpo testa orientabile a 360°
con pressurizzazione interna.
In acciaio trattato, massima rigidità e
resistenza alla corrosione.
Minima dilatazione termica.

*Treated steel head body
with 360° positions and internal
air pressure, maximum rigidity
and corrosion resistant.
Minimum thermal expansion.*

*Corps en acier traité rotatif sur 360°
et surpression interne. Résistance à
la corrosion et rigidité très élevées.
Dilatation thermique très faible*

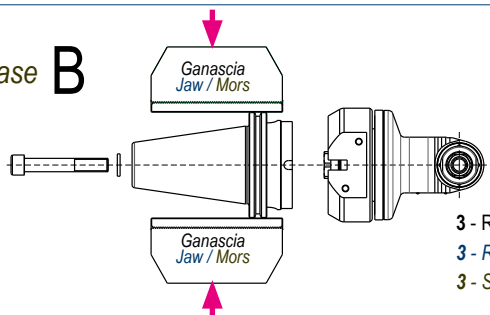
Faccia lappata di precisione per un accurato allineamento
Precision/lapped surface for accurate alignment
Surface plane pour dégauchissage fin

PROCEDURE PER CAMBIO CONO / TESTA
OPERATIONS FOR ANGULAR HEAD SHANK EXCHANGE
OPERATIONS POUR CHANGER LE CÔNE DE LA TÊTEFase / Stage / Phase **A**

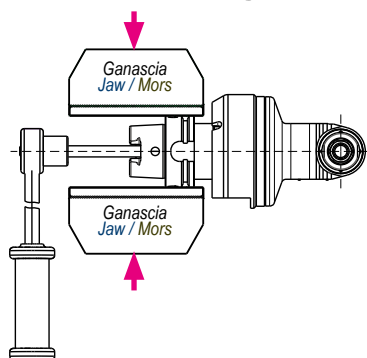
- 1 - Bloccare la testa in morsa serrandola esclusivamente dal cono (Non serrare mai il corpo testa fra le ganasce. Rischio rottura) E' consigliato usare ganasce lisce per non rovinare il cono.
- 2 - Allentare con chiave dinamometrica la vite di fissaggio del cono. **Fare attenzione!** La testa non è bloccata in morsa e quindi potrebbe cadere.

- 1 - Block the angle head with a vise clamping it exclusively from the shank (never clamp the angle head body between the jaws because of highest breaking risk). It is suggested the use of smooth jaws in order to avoid any damage.
- 2 - Loosen with a torque wrench the shank clamping screw. **Attention!** The angle head is not clamped by the jaws so it might fall down.

- 1 - Serrez le cône de la tête dans les mors d'un étau. (Ne serrez jamais le corps de la tête dans un étau au risque de la détériorer) Nous vous suggérons d'utiliser des mors lisses.
- 2 - Dévissez la vis de serrage avec une clé dynamométrique. **Attention!** Le corps de la tête n'est plus maintenu et risque de tomber.

Fase / Stage / Phase **B**

- 3 - Rimuovere i pezzi smontati
- 3 - Remove the disassembled components
- 3 - Séparez le cône et le corps

Fase / Stage / Phase **C**

- 4 - Eseguire il montaggio, ad incastro, fra la testa ed il nuovo gruppo cono.
- 5 - Serrare la vite di bloccaggio del cono con una chiave dinamometrica tarata a 110 Nm di coppia.
- 6 - Premere il perno di sgancio ed eseguire con un comparatore la verifica di concentricità tra l'asse del cono e l'asse centrale della testa angolare tramite la rotazione manuale del cono.

- 4 - Assemble by interlocking the angle head body and the new shank group.
- 5 - Tighten the shank clamping screw with a torque wrench set at 110 Nm.
- 6 - Push the release pin and with a clock gauge check the concentricity between the shank axis and the angle head central axis through the shank manual rotation.

- 4 - Montez le corps sur le nouveau cône.
- 5 - Serrez la vis de montage à un couple de 110Nm.
- 6 - Appuyez sur le doigt de positionnement pour libérer la rotation de la tête et vérifiez la concentricité du cône au comparateur.

UTILIZZO DELLA TESTA
ANGLE HEADS USE
TÊTE UTILISATION

USO PREVISTO

INTENDED USE

UTILISATION RECOMMANDEE

■ Le nostre teste ad angolo sono state concepite e costruite per effettuare lavorazioni di foratura, lamatura, maschiatura e fresatura.
Le caratteristiche di funzionamento previste sono quelle riportate nelle pagg. 17,18,19 "Caratteristiche tecniche"

■ *Our angle heads have been designed and built to carry out drilling, spotfacing, tapping and milling operations. The envisaged operating specifications are those shown in pages 17,18,19 "Technical Specifications"*

■ *Nos têtes à renvoi d'angle sont destinées aux opérations de perçage, pointage, taraudage, fraisage. Les possibilités techniques sont indiquées dans les pages 17,18,19 "Spécifications techniques"*

USO NON PREVISTO

FORBIDDEN USE

UTILISATION PROSCRITE

■ Le nostre teste ad angolo non possono eseguire quelle lavorazioni meccaniche i cui parametri eccedono le caratteristiche tecniche della testa ad angolo stessa.

■ *Our angle heads cannot perform mechanical operations whose parameters exceed the technical specifications of the angle head itself.*

■ *Nos têtes à renvoi d'angle ne peuvent pas réaliser de travaux avec des spécifications dépassant celles de la tête à renvoi d'angle*



Ogni uso diverso da quelli previsti è da considerarsi non autorizzato.

La **GERARDI SPA** non si assume nessuna responsabilità riguardo a danni a persone, cose od alla testa ad angolo stessa derivanti da un uso improprio.

All uses other than those intended shall be deemed unauthorised.

GERARDI SPA cannot accept any liability for injury to persons or damage to things or to the angle head caused by improper machine use.

Tout usage autre que ceux indiqués est prohibé.

GERARDI SPA n'acceptera aucune responsabilité sur des dégâts ou des blessures en cas d'usage inapproprié de la tête à renvoi d'angle.

NORME DI SICUREZZA
SAFETY NORMS
NORMES DE SECURITE

ATTENZIONE! Seguire scrupolosamente le norme qui riassunte.

GERARDI SPA si esime da qualsiasi responsabilità riguardo il non rispetto delle indicazioni.

- Non utilizzare la testa per qualsiasi uso diverso da quelli consentiti.
- Non fermare la testa tramite i mandrini o l'utensile.

IMPORTANT! Carefully follow the instructions indicated in this manual.

GERARDI SPA cannot accept any liability for failure to comply with these instructions.

- Never use the head for purposes other than those indicated.
- Never stop the head by means of the spindle or tool.

IMPORTANT ! Suivez scrupuleusement les instructions indiquées dans ce manuel.

GERARDI SPA n'acceptera aucune responsabilité sur les dégâts ou des blessures si vous n'avez pas respecté ces dernières.

- N'utilisez pas la tête à renvoi d'angle pour autre chose que ce qui est indiqué dans ce manuel.
- Ne stoppez pas la tête par l'intermédiaire de l'outil ou de la broche.

ATTENZIONE! per utilizzare il cambio utensile automatico verificate sempre che il peso e le dimensioni della testa siano compatibili con il vostro centro di lavoro.

IMPORTANT! In order to use the angle head on an automatic tool change machine check always that the weight and the dimensions of the angular head are compatible with your machining centre.

IMPORTANT! Pour utiliser la tête à renvoi d'angle avec un changeur d'outils automatique, vérifiez toujours que les dimensions et poids de la tête sont compatibles avec les capacités du changeur.



Durante la lavorazione utilizzate i mezzi personali di protezione.

Si raccomanda di effettuare ogni tipo di lavorazione rispettando la legislazione vigente in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

During machining, always use means of personal protection.

All machining operations must be performed in compliance with the safety regulations in force at the place of work.

Pendant l'usinage, portez toujours des équipements de sécurité.

Toutes les opérations d'usinage doivent répondre aux règles et lois en vigueur dans votre pays.



■ Non pulire, lubrificare o effettuare manutenzioni durante il moto.

■ *Never clean, lubricate or ser vice the head while this is running.*

■ *Ne nettoyez pas, ne lubrifiez pas la tête à renvoi d'angle pendant qu'elle tourne !*

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS TECHNIQUESSERIE / SERIES / SERIE
F90 / FS90 / FL90

TIPO TYPE TYPE	TESTA / HEAD / TÊTE								
						Normal	L type	Normal	L type
1	FS90-3 / 3L	Ø 3	M3	8000	1-1	5.5	6,4	7.5	8,6
	FS90-4 / 4L	Ø 4	M3	8000	1-1	5.5	6,8	7.5	9
	FS90-6 / 6L	Ø 7	M6	8000	1-1	-	6	-	8,3
	FS90-7 / 7L	Ø 7	M6	10000	1-1	5	6,3	7	8,5
	FS90-10 / 10L	Ø 10	M8	10000	1-1	5.3	6,9	7.5	9,2
	FL90-7	Ø7	M8	8000	1-1	2,5	-	-	-
	FL90-13	Ø13	M10	6000	1-1	5	-	7,5	-
	FL90-16	Ø16	M12	4000	1-1	5	-	7,5	-
	F90-16S	Ø 16	M12	8000	1-1	6,4	-	8,7	-
2	F90-16 / 16L	Ø 16	M12	5000	1-1	-	-	11	12,7
	F90-20	Ø 20	M14	3500	1-1	-	-	13,2	-
3	F90-S40	Ø 26	M20	2500	1-1	-	-	21,7	-

SERIE / SERIES / SERIE
F90 2U

TIPO TYPE TYPE	TESTA / HEAD / TÊTE								
						Normal	L type	Normal	L type
1	F90-7 / 7L 2U	Ø 7	M6	10000	1-1	5	-	7	-
	F90-10 / 10L 2U	Ø 12	M10	10000	1-1	5.5	-	7.5	-
	F90-16S 2U	Ø 16	M12	8000	1-1	6,4	-	8,7	-
2	F90-16 / 16L 2U	Ø 16	M12	5000	1-1	7	-	11	-
	F90-20 2U	Ø 20	M14	3500	1-1	-	-	15	-
3	F90-S40 2U	Ø 26	M20	2500	1-1	-	-	21	-

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Entrata perno

Through positioning pin

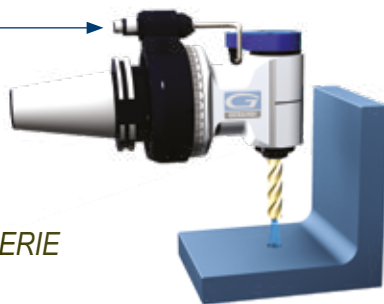
A travers le doigt de positionnement

10 bar

ROTAZIONE A SECCO NON POSSIBILE

DRY RUNNING NOT POSSIBLE

Utilisation sans lubrifiant interdite


 Pressione refrigerante interno
 Internal coolant pressure
 Pression du lubrifiant pour passage
 centre broche

SERIE / SERIES / SERIE

F90 10 bar

TIPO TYPE TYPE	TESTA / HEAD / TÊTE									
						Normal	L type	Normal	L type	
1	F90-7 / 7L 10 bar	Ø 7	M6	10000	1-1	5	6,6	7	8,6	10
	F90-10 / 10L 10 bar	Ø 10	M8	10000	1-1	5,6	6,9	7,8	9,2	10
	F90-16S 10 bar	Ø 16	M12	6000	1-1	6,4	-	8,7	-	10
2	F90-16 / 16L 10 bar	Ø 16	M12	6000	1-1	-	-	11,5	12,7	10
	F90-20 10 bar	Ø 20	M14	3500	1-1	-	-	13,4	-	10
3	F90-S40 70 bar	Ø 26	M20	2500	1-1	-	-	22	-	70

ROTAZIONE A SECCO NON POSSIBILE

DRY RUNNING NOT POSSIBLE

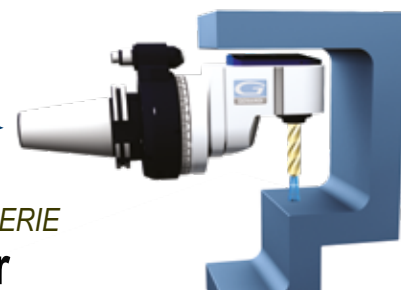
Utilisation sans lubrifiant interdite

Entrata mandrino

Directly from machine spindle

Arrosage centre broche

70 bar

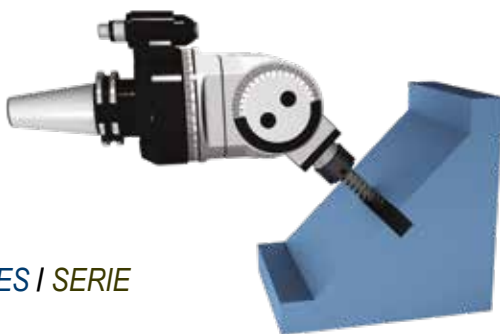

 Pressione refrigerante interno
 Internal coolant pressure
 Pression du lubrifiant pour passage
 centre broche

SERIE / SERIES / SERIE

FR90 70 bar

TIPO TYPE TYPE	TESTA / HEAD / TÊTE									
						Normal	L type	Normal	L type	
1	FR90-10 70 bar	Ø 10	M8	6000	1-1	6.2		8.7		70
2	FR90-16 70 bar	Ø 16	M12	4000	1-1			11.7		70
3	FR90-20 70 bar	Ø 20	M14	3500	1-1	-		14.5		70

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS SPECIFICATIONS TECHNIQUES



SERIE / SERIES / SERIE FMU

TIPO TYPE TYPE	TESTA / HEAD / TÊTE						
1	FMU-10	Ø 10	M8	4000	1-1	6,3	8,8
	FMU-16	Ø 16	M12	3000	1-1	8,2	10.5
3	FMU-20	Ø 20	M16	2500	1-1	-	22

ACCESSORI ACCESSORIES ACCESSOIRES

PINZE COLLET PINCES

6023E



600E / 601E



TESTA / HEAD / TÊTE	Tipo di pinza Collet type Type de pince	Pinza Ø Collet Ø Pince Ø	Codice Code Code	Diametri intermedi delle pinze Intermediary diameter collets Diamètres intermédiaires des pinces
FS90-3 FS90-3L	6023E	1,0	9.60.23E00/...	1,1 - 1,2 - 1,3 - 1,4
		1,5 - 2 - 2,5		1,6 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,1 - 2,2 - 2,3 - 2,4
		3,0		2,6 - 2,7 - 2,8 - 2,9
FS90-4 FS90-4L	600E	1,0	9.60.0E000/...	1,1 - 1,2 - 1,3 - 1,4
		1,5 - 2 - 2,5		1,6 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,1 - 2,2 - 2,3 - 2,4
		3,0 - 4,0		2,6 - 2,7 - 2,8 - 2,9
FS90-6	601E	1,0 - 6,0	9.60.1E000/...	-

FORATURA - FRESATURA

DRILLING - MILLING

PERCAGE - FRAISAGE

ER - DIN 6499



TESTA / HEAD / TÊTE	Tipo di pinza <i>Collet type</i> <i>Type de pince</i>	Pinza Ø <i>Collet Ø</i> <i>Pince Ø</i>	Codice <i>Code</i> <i>Code</i>
F90-7 / F90-7L / FL 90-7 FS 90-6L	ER11	Ø 1 / 7	9.ER.11000/...
F90-7 10bar / F90-7L 10 bar	ER11 WP	Ø 1 / 7	9.ER.11WP0/...
F90-10 / F90-10L / FMU-10 FL90-10	ER16	Ø 1 / 10	9.ER.16000/...
FR90-10 10bar / F90-10 bar	ER16 WP	Ø 1 / 10	9.ER.16WP0/...
FL90-13	ER20	Ø 1 / 13	9.ER.13000/...
F90-16S / F90-16 / F90-16L FMU-16	ER25	Ø 1 / 16	9.ER.25000/...
FR90-16 70bar / F90-16S 10 bar F90-16 10bar / F90-16L 10 bar	ER25 WP	Ø 1 / 16	9.ER.25WP0/...
F90-20 / FMU-20	ER32	Ø 1 / 20	9.ER.32000/...
FR90-20 70bar / F90-20 10 bar	ER32 WP	Ø 1 / 20	9.ER.32WP0/...

MASCHIATURA

TAPPING

TARAUDAGE



Pinze tipo ET1 (compensate) <i>Collet type ET1 (compensated)</i> <i>Pinces type ET1 (compensation)</i>	Codice <i>Code</i> <i>Code</i>
-	-
-	-
ET 1-16 (M2 - M8)	9.ET.16000
-	-
-	-
ET 1-25 (M2 - M12)	9.ET.25000
-	-
ET 1-32 (M3,5 - M16)	9.ET.32000
-	-

GHIERE NUTS ECROUS

TESTA / HEAD / TÊTE	Tipo di ghiera Nut type Type d'écrou	Codice Code Code
FS90-3 / FS90-3L	-	-
FS90-4 / FS90-4L	-	-
FS90-6	-	-



F90-7 / F90-7L / FL90-7	ER11 ES *	9.ER.110ES
F90-7 10bar / F90-7L 10 bar	ER11 ES *	9.ER.110ES
F90-10 / F90-10L / FMU-10 F90-10 10 bar	ER16 ES *	9.ER.160ES/E
FR90-10 70 bar	ER16 ES *	9.ER.160ES
F90-16S / F90-16S 10 bar	ER25 STD	9.ER.25STD
F90-16 / F90-16L / FL90-16 F90-16 10bar / F90-16L 10 bar	ER25 ES *	9.ER.250ES
FL90-13	ER20 ES	9.ER.200ES
FMU-16	ER25 mini	9.ER.250M
FR90-16 70 bar	ER25 ES *	9.ER.250ES
F90-20 / F90-20 10 bar FMU-20	ER32 STD	9.ER.32STD
F90-20 70 bar	ER32 ES *	9.ER.320ES

CHIAVI WRENCHES CLES

Chiavi Wrenches Clés	Codice Code Code
CH - 5,5	9.CH.55000
CH - 7	9.CH.70000
CH - 9	9.CH.90000



CH-13 ES	9.CH.130ES
CH-22 ES	9.CH.220ES
CH-13 ES	9.CH.130ES
CH-22 ES	9.CH.220ES
CH-19 ES	9.CH.190ES
CH-30 ES	9.CH.300ES
CH-19 ES	9.CH.190ES
CH-27 ES	9.CH.270ES
CH-32 ES	9.CH.320ES
CH-25 STD	9.CH.25STD
CH-27 ES	9.CH.270ES
CH-38 ES	9.CH.380ES
CH-36 ES	9.CH.360ES
CH-22 ES	9.CH.220ES
CH-25 Mini	9.CH.2500M
CH-27 ES	9.CH.270ES
CH-27 ES	9.CH.270ES
CH-38 ES	9.CH.380ES
CH-40 ES	9.CH.400ES
CH-32 STD	9.CH.32STD
CH-32 ES	9.CH.320ES
CH-47 ES	9.CH.470ES

* Esagonale / Hexagonal / Hexagonale

ACCESSORI
ACCESSORIES
ACCESSOIRESGRUPPI ANTIROTANTE
ANTIROTATION GROUP
GROUPE
ANTI-ROTATIONGRUPPI CONO / SHANKS
ATTACHEMENTS
CÔNES

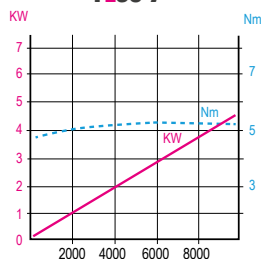
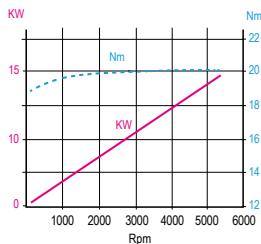
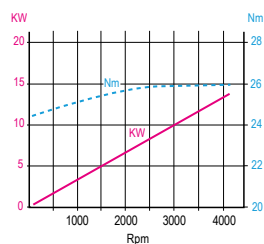
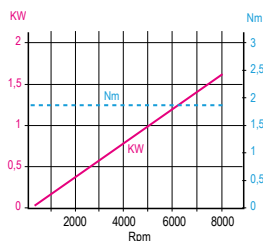
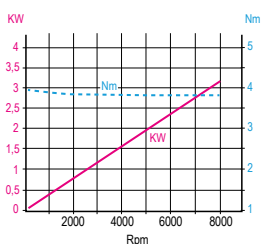
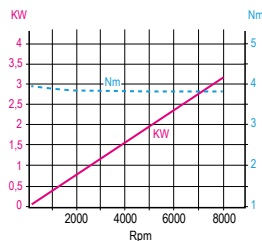
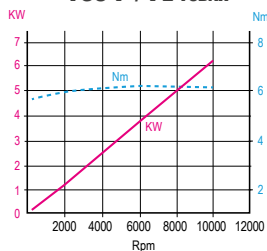
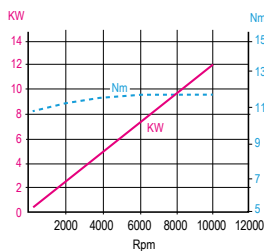
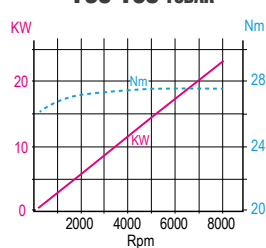
TIPO - TYPE 1-2 TIPO - TYPE 3

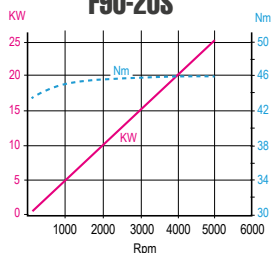
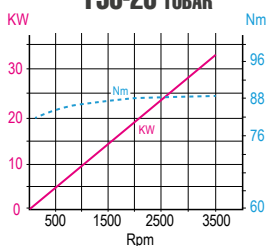
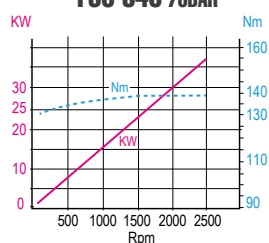
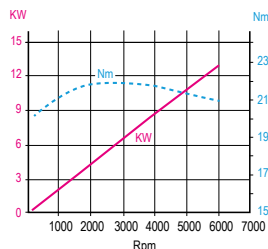
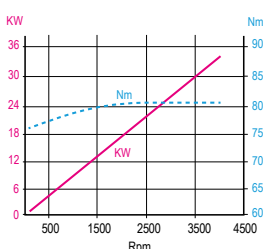
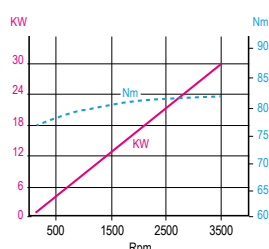
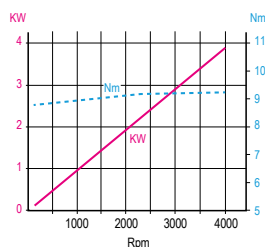
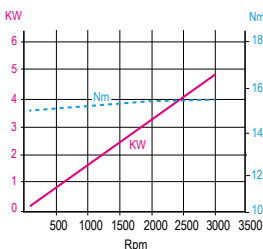
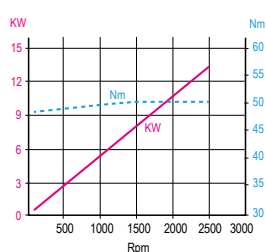
TESTA / HEAD / TÊTE	TIPO TYPE TYPE	Codice Code Code	H mm	Codice Code Code	SK DIN 69871
FS90-3 FS90-3L FS90-4 FL90-07 FL90-13 FL90-16 FS90-4L F90-7 F90-7L F90-10 F90-10L F90-16S F90-20S * F90-7 F90-7L 10 bar F90-10 F90-10L * 10 bar F90-16S 10 bar FMU-10 FMU-16 FR90-10 70 bar FR90-10 *	1 (Ø 102) PIN (Ø 18)	9.GA1.SK3065 9.GA1.SK4065 9.GA1.SK5080 9.GA1.CT4065 9.GA1.CT5080 9.GA1.BT4065 9.GA1.BT5080 9.GA1.HSK6365 9.GA1.HSK8080 9.GA1.HSK10080 9.GA1.C56500 9.GA1.C68000 9.GA1.C88000 9.GA1.KM6365 9.GA1.KM8080 9.GA1.KM10080 9.GA1.20804065 9.GA1.20805080	65 65 80 65 80 65 80 65 80 80 65 80 80 65 80 80 65 80	9.SK30.1ATC 9.SK40.1ATC 9.SK50.1ATC 9.CT40.1ATC 9.CT50.1ATC 9.BT40.1ATC 9.BT50.1ATC 9.HSK63.1ATC 9.HSK80.1ATC 9.HSK100.1ATC 9.C5.1ATC 9.C6.1ATC 9.C8.1ATC 9.KM63.1ATC 9.KM80.1ATC 9.KM100.1ATC 9.208040.1ATC 9.208050.1ATC	
F90-16 F90-16L F90-20 F90-S30 F90-16 10 bar F90-20 10 bar FR90-16 70 bar FR90-20 70 bar FR90-16 * FR90-20 *	2 (Ø 128) PIN (Ø 18)	9.GA2.SK5080 9.GA2.CT5080 9.GA2.BT5080 9.GA2.HSK8080 9.GA2.HSK10080 9.GA2.C68000 9.GA2.C88000 9.GA2.KM8080 9.GA2.KM10080 9.GA2.20805080	80	9.SK50.2ATC 9.CT50.2ATC 9.BT50.2ATC 9.HSK80.2ATC 9.HSK100.2ATC 9.C6.2ATC 9.C8.2ATC 9.KM80.2ATC 9.KM100.2ATC 9.208050.2ATC	
F90-S40 F90-S40 70 bar F90-30 (ER40) * FMU-20	3 (Ø 157) PIN (Ø 28)	9.GA3.SK50110 9.GA3.CT50110 9.GA3.BT50110 9.GA3.HSK80110 9.GA3.HSK100110 9.GA3.C6110 9.GA3.C8110 9.GA3.KM80110 9.GA3.KM100110 9.GA3.208050110	110	9.SK50.3ATC 9.CT50.3ATC 9.BT50.3ATC 9.HSK80.3ATC 9.HSK100.3ATC 9.C6.3ATC 9.C8.3ATC 9.KM80.3ATC 9.KM100.3ATC 9.208050.3ATC	

* A richiesta / On request / Sur demande

DIAGRAMMI DI COPPIA E DI POTENZA TORQUE AND POWER DIAGRAMS DIAGRAMMES DE COUPLE ET DE PUISSANCE

PRESTAZIONI PERFORMANCES PERFORMANCES

FL90-7**FL90-13****FL90-16****FS90-3 / 3L****FS90-4 / 4L****FS90-6 / 6L****F90-7 / 7L**
F90-7 / 7L 10BAR**F90-10 / 10L**
F90-10 10BAR**F90-16S**
F90-16S 10BAR

DIAGRAMMI DI COPPIA E DI POTENZA
TORQUE AND POWER DIAGRAMS
DIAGRAMMES DE COUPLE ET DE PUISSANCEPRESTAZIONI
PERFORMANCES
PERFORMANCES**F90-16 / 16L****F90-16 10BAR****F90-20S****F90-20****F90-20 10BAR****F90-S40****F90-S40 70BAR****FR90-10 70BAR****FR90-16 70BAR****FR90-20 70BAR****FMU-10****FMU-16****FMU-20**

LEGENDA / / KEY / LEGENDE

Potenza

Power

Puissance

KW

Coppia

Torque

Couple

Nm

RODAGGIO

- Tutte le teste durante il collaudo vengono sottoposte ad un breve rodaggio per verificare il buon funzionamento di tutti i loro componenti.
- Successivamente, durante le prime ore di lavoro esse tendono a scaldarsi più del dovuto poiché necessitano di un rodaggio più prolungato.
- Le cause della elevata temperatura che la testa può raggiungere sono da attribuire all'assestamento di tutti gli organi rotanti e soprattutto allo strisciamento degli anelli di tenuta.
- Il raggiungimento di temperature dell'ordine di 70°C non deve destare particolare preoccupazione se non accompagnato da rumorosità anomala.
- Le teste sono consegnate con una scheda collaudo, allegata al presente libro istruzioni, sulla quale sono trascritti i risultati delle verifiche eseguite.

Prima di utilizzare le attrezzature in lavorazione è necessario sottoporle ad un rodaggio di assestamento seguendo la procedura indicata:

- ① **Rotazione a 500 giri/minuto per 20 minuti** ② **Rotazione a 1500 giri/minuto per 15 minuti**
③ **Rotazione a 2000 giri/minuto per 15 minuti** ④ **Rotazione a 3000 giri/minuto per 5 minuti**

Ogni volta che si aumenta la velocità di rotazione, osservare una pausa di circa 10 minuti.

RUN-IN

- *A short run-in of the head is accomplished during the test to check all components for satisfactory operation.*
- *During the first hours of work the head warms up more than it should because a longer run-in time is necessary.*
- *The high temperature the head could attain is mainly due to the gasket friction. However, a temperature of 70°C should not worry if not associated with abnormal noise.*
- *A test certificate is enclosed in this instruction manual.*

Before using the working driven tools it is necessary to submit them to a bedding run-in, following the undermentioned procedure:

- ① **Rotation at 500 R.P.M. for 20 minutes** ② **Rotation at 1500 R.P.M. for 15 minutes**
③ **Rotation at 2000 R.P.M. for 15 minutes** ④ **Rotation at 3000 R.P.M. for 5 minutes**

A 10 minutes pause is requested each time that the rotation speed increases.

RODAGE

- *Un test de courte durée est effectué à l'usine pour contrôler que tous les composants fonctionnent de manière satisfaisante.*
- *Un rapport de test est fourni avec ce manuel d'utilisation.*
- *Durant les premières heures d'utilisation, la tête peut atteindre une température de 70°C ce qui est normal car les joints doivent se roder.*
- *Ceci ne pose aucun souci dès lors qu'il n'y a pas de vibrations particulières.*

Aussi, avant d'usiner pour la première fois avec la tête à renvoi d'angle, il est nécessaire de la faire chauffer en suivant la procédure suivante :

- ① **Rotation à 500 tr/min pendant 20 minutes** ② **Rotation à 1500 tr/min pendant 15 minutes**
③ **Rotation à 2000 tr/min pendant 15 minutes** ④ **Rotation à 3000 tr/min pendant 5 minutes**

Il est nécessaire de respecter un temps de pose de 10 minutes avant chaque nouvelle étape.

**DEFINIZIONE DEL TIPO DI MANDRINO DELLA MACCHINA /
DEFINITION OF MACHINE SPINDLE / DEFINITION DU TYPE DE BROCHE**

- Identificare il tipo di naso macchina *
- Osservazione del disegno del mandrino per definire il tipo di montaggio adeguato.

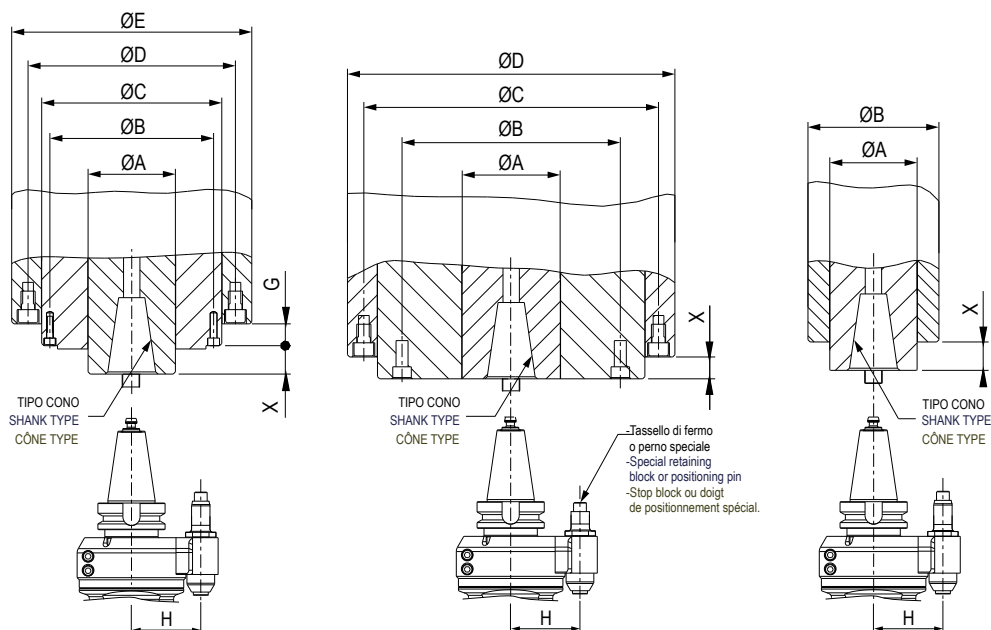
*** NOTA:** Nel caso in cui il vostro modello di naso macchina non corrispondesse a nessuno degli esempi indicati contattateci tramite e-mail: gerardi@gerardispa.com oppure tramite Fax al numero: +39.0331.301534

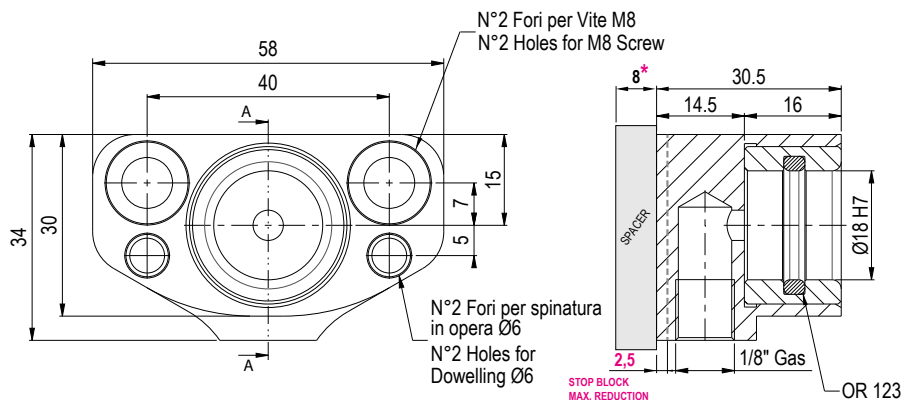
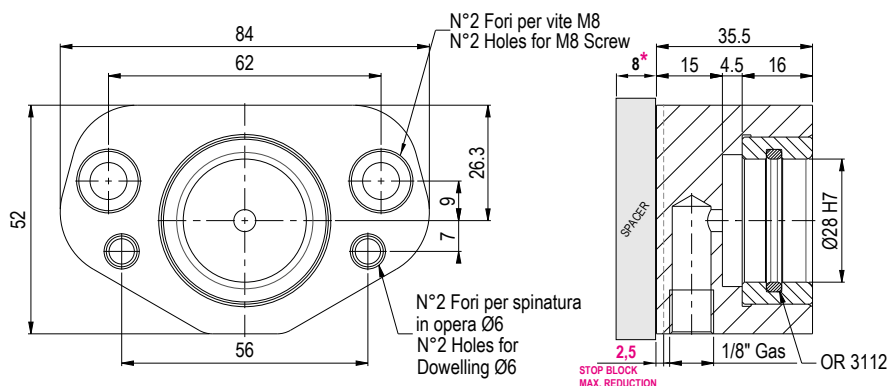
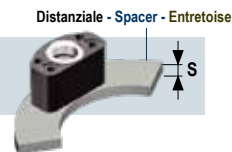
- Identify the spindle type*
- Check the spindle drawing in order to understand the suitable mounting type

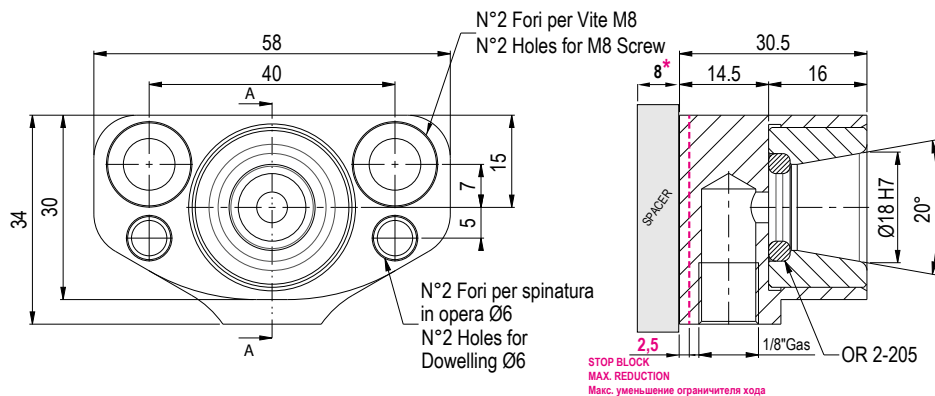
*** NOTE:** If your spindle is different from the below examples contact us by e-mail to gerardi@gerardispa.com or by fax to: +39.0331.301534

- Identifiez le type de broche
- Choisissez ci-dessus le bon montage.

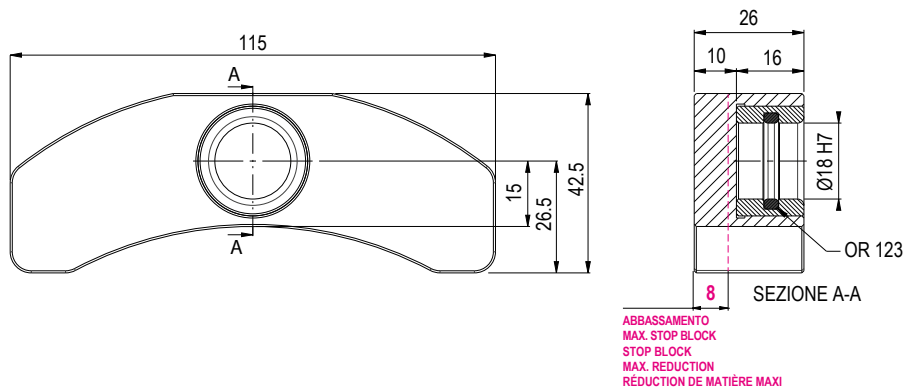
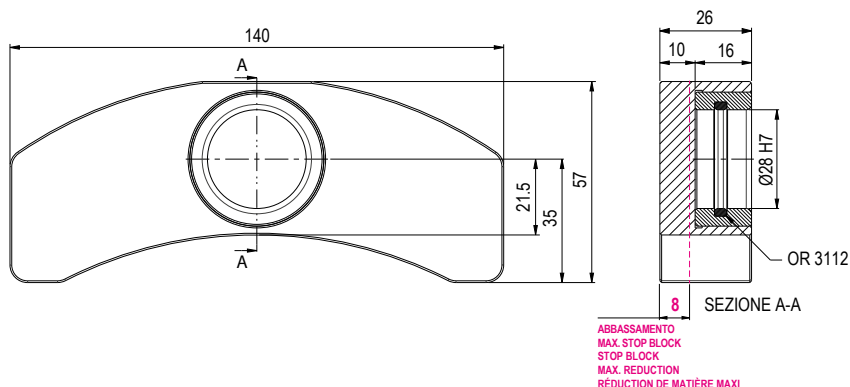
*** NOTE:** Si votre broche diffère des dessins ci-dessous, envoyer un mail à gerardi@gerardispa.com ou un fax au +39.0331.301534



STOP-BLOCK PER TESTE TIPO 1 - 2 / STOP-BLOCK FOR HEADS TYPE 1 - 2
STOP-BLOCK POUR TÊTES TYPE 1 - 2**STOP-BLOCK PER TESTE TIPO 3 / STOP-BLOCK FOR HEADS TYPE 3**
STOP-BLOCK POUR TÊTES TYPE 3

STOP-BLOCK CONICO PER TESTE TIPO 1 - 2 / CONIC STOP-BLOCK FOR HEADS TYPE 1 - 2
STOP-BLOCK CONIQUE POUR TÊTES TYPE 1 - 2**STOP-BLOCK PER MACCHINE HAAS / STOP-BLOCK FOR HAAS MACHINE**
STOP-BLOCK POUR HAAS MACHINE

- Montaggio diretto in macchina
- Direct mounting on machine
- Montage directe sur la machine

STOP-BLOCK LAVORABILE PER TESTE TIPO 1 - 2 /
MACHINEABLE STOP-BLOCK FOR HEADTYPE 1 - 2 /
STOP-BLOCK MACHINEABLE POUR TÊTES TYPE 1 - 2**STOP-BLOCK LAVORABILE PER TESTE TIPO 3**
MACHINEABLE STOP-BLOCK FOR HEADTYPE 3
STOP-BLOCK MACHINEABLE POUR TÊTES TYPE 3

REALIZZAZIONE DISTANZIALE / SPACER REALIZATION
REALISATION DE L'ENTRETOISE

Lasciare libero il mandrino della macchina.

La realizzazione del distanziale per il posizionamento dello stop-block, deve essere fatto in modo da comprimere il perno di sgancio **NON** per l'intera corsa, ma in modo da **lasciare sempre 1mm di gioco**.

Leave free the spindle of the machine.

*The spacer for the stop-block, must be done in order to push the release pin **NOT** for the whole stroke release, but **leaving always 1mm play**.*

Laissez la broche de la machine libre en rotation.

*L'entretoise pour le stop-block ne doit pas être réalisée pour appuyer sur toute la course, il faut **laisser un jeu de 1 mm**.*

■ Rilevare la quota X sul mandrino della macchina e mediante la seguente formula calcolare lo spessore del distanziale.

■ Please check the X quote on the machine spindle and calculate the width of the spacer through the following formula.

■ Relever la côte X sur la machine et calculer l'épaisseur de l'entretoise avec la suivante formule.

$$S = X + B - 36,5$$

Se sei in possesso di una testa angolare **Tipo 0 / Tipo 1 / Tipo 2**

*If you have an Angle Head **Type 0 / Type 1 / Type 2***

*Si vous avez une Tête **Type 0 / Type 1 / Type 2***

$$S = X + B - 40,5$$

Se sei in possesso di una testa angolare **Tipo 3**

*If you have an Angle Head **Type 3***

*Si vous avez une Tête **Type 3***

Ø Max Mandrino per Interassi Standard Max Machine Spindle Ø for Standard Pitch Ø Max. du mandrin pour Entraxes standard			
PERNO PIN DOIGT	H	INTERASSE PITCH ENTRAXES	Ø MAX
Ø18		65	Ø99
		80	Ø129
Ø28		80	Ø106
		110	Ø166

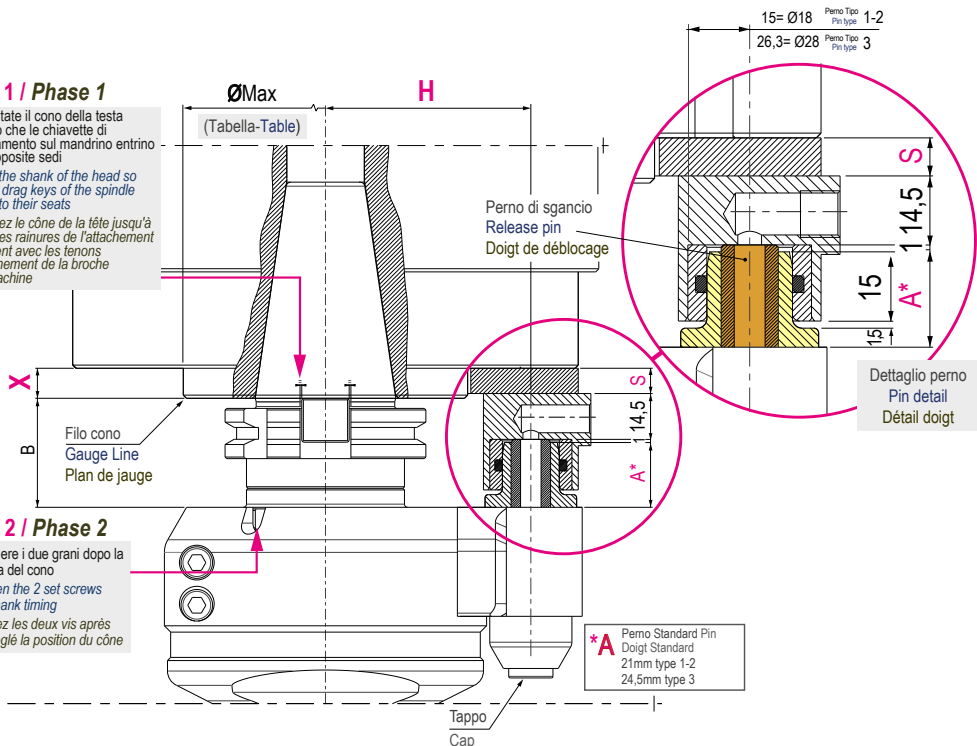


GUIDA AL MONTAGGIO E CONNESSIONE ALLA MACCHINA
GUIDE TO ASSEMBLING AND MACHINE CONNECTIONS
MANUEL D'UTILISATION ET CONNECTION A LA MACHINE**Step 1 / Phase 1**

■ Orientate il cono della testa in modo che le chavette di trascinamento sul mandrino entrino nelle apposite sedi

■ Turn the shank of the head so that the drag keys of the spindle enter into their seats

■ Tournez le cône de la tête jusqu'à ce que les rainures de l'attache coincident avec les tenons d'entraînement de la broche de la machine

**Step 2 / Phase 2**

■ Stringere i due grani dopo la fasatura del cono

■ Tighten the 2 set screws after shank timing

■ Serrez les deux vis après avoir réglé la position du cône

■ Realizzare un distanziale con uno spessore "S" che consenta di ottenere una corsa del perno di sgancio pari a 7,5mm (6mm per teste tipo 3). In caso di spessori inferiori a 8 mm è possibile richiedere un apposito stop-block con base lavorabile (Pag. 27)

■ Lo stop-block si deve adeguare al perno di posizionamento.

■ Distanziale e stop-block andranno posizionati in modo da non ostacolare il cambio utensile.

È possibile abbassare il perno di posizionamento 13,5mm max.

■ Prepare a spacer with dimension "S" which allows to get a stroke release of the release pin equal to 7,5mm (6mm for type 3). In case of widths of less than 8mm, a special stop block with machineable base can be ordered (Pag27)

■ The stop-block must adapt to the pin.

■ The spacer and the stop-block will be placed in order not to hinder the tool change.

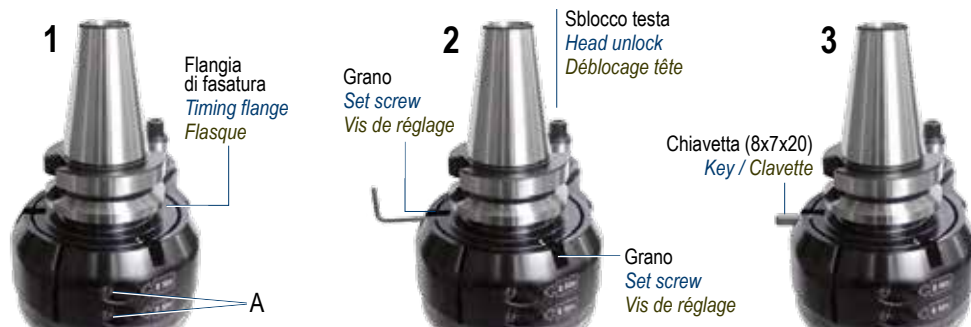
You can lower the pin of 13,5mm max.

■ Préparez une entretoise avec une épaisseur "S" qui permet d'avoir une course de sortie de 7,5mm (7mm pour une tête type 3). Si les épaisseurs sont moins de 8mm, vous pouvez commander un stop-block spécial avec base machineable.

■ Le stop-block doit être adapté au doigt de positionnement.

■ L'entretoise et le stop-block sont placés de façon à ne pas gêner le changement d'outil.

Vous pouvez raccourcir le doigt de positionnement de 13,5mm max.

FASATURA DEL CONO CON MANDRINO MACCHINA E STOP-BLOCK
TIMING OF THE SHANK WITH MACHINE SPINDLE AND STOP-BLOCK**RÉGLAGE DU CÔNE PAR RAPPORT A LA BROCHE DE LA MACHINE ET AU STOP-BLOCK**

- Bloccare il mandrino macchina in posizione di cambio utensile (M19). ■ Allentare le 2 viti **A**. (Fig. 1)
- Sbloccate la testa (schiacciando il perno), ruotate il cono e fate coincidere i 2 grani sulla flangia di fasatura con le 2 aperture a 120°. (Fig. 2) ■ Allentare i grani. ■ Posizionare una chiavetta da 8x7x20 come in fig.3.
- Orientate il cono della testa in modo che le chiavette di trascinamento sul mandrino macchina entrino nelle apposite sedi del cono.
- Rimuovete la chiavetta e mettere sulla filettatura dei grani alcune gocce di Loctite e stringere i grani precedentemente allentati.
- Stringere le viti che fissano lo stop-block al distanziale.
- **Lo stop-block si deve adeguare al perno di posizionamento e non viceversa.**
- **Lo stop-block, durante il montaggio, non deve IN NESSUN MODO forzare la posizione della testa.**
- Lock the machine spindle in tool change position (M19). ■ Loosen the 2 screws **A**. (Pic. 1)
- Unlock the head (pushing the release pin), and then rotate the shank in order to match the 2 set screws on the timing flange with the 2 openings at 120°. (Pic. 2) ■ Loosen the set screws. ■ Place a key of 8x7x20 as in pic.3.
- Turn the shank of the head so that the drag keys of the machine spindle enter into their shank seats.
- Remove the key and add some Loctite (glue) on the thread holes and close the screws.
- Tighten the screws that hold the stop-block to the spacer.
- **Remember that the stop-block must adapt to the pin and not the way around.**
- **The stop-block position must adapt to the pin and should NOT ABSOLUTELY force the position.**

- Indexez la broche (M19) ■ Dévissez les 2 vis **A**. (Fig. 2)
- Débloquez la tête en appuyant sur le doigt d'indexation et tournez le cône pour faire coïncider les deux vis de réglage avec le bout des encoches à 120°. (Fig. 2) ■ Desserrez les deux vis de réglage.
- Placez une clavette de 8x7x20 suivant la (Fig. 3)
- Tournez le cône de la tête jusqu'à ce que les rainures de l'attacheinent coïncident avec les tenons d'entraînement de la broche de la machine.
- Enlevez la clavette et mettez du Loctite sur le filetage des vis de réglage et reviser les vis que vous avez resserrées au préalable.
- Enlevez la clavette et revissez les vis de serrage que vous avez desserrées au préalable.
- Fixez définitivement le stop-block et l'entretoise avec les 2 vis de blocage.
- **N'oubliez pas que le stop-block doit être adapté au doigt de positionnement pas le contraire**
- **Le stop-block doit être installé sans que le doigt de la tête ne force ABSOLUMENT dans la broche machine.**

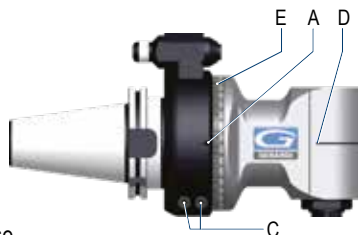
ORIENTAMENTO TESTA F90 - ASSI MACCHINA

F90 HEAD ORIENTATION - MACHINE AXIS

REGLAGE DE L'ORIENTATION DE LA TÊTES F90 DE LA BROCHE

**Regolazione angolare corpo testa-antirotante**

- Munitevi di un comparatore con base magnetica e posizionate la sulla tavola della macchina.
- Allentare le viti **C**.
- Allineate il piano **D** per mezzo del comparatore, con l'asse prescelto della macchina. Ruotate manualmente il corpo della testa fino al perfetto parallelismo con l'asse.
- Serrate le viti **C** con la coppia di serraggio riportata vicino alle viti.
- Allentare i grani dell'anello graduato **E** e far coincidere lo zero con la tacca indicatrice **A**.

**Angular adjustment between head body and anti-rotating device**

- Position a magnetic base complete with comparator machine table.
- Loosen screws **C**.
- By means of the comparator, align table **D** with the axis of the hole to machine by moving the machine axis. Manually turn the head body until perfect parallelism is achieved with the working axis.
- Clamp the screws **C** with the torque wrenching power shown near to the screws.
- Loosen the screws of the graduated **E** ring to match the zero with the notch indicator **A**.

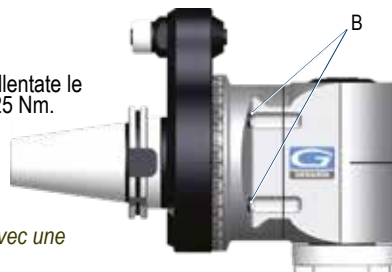
Ajustement de l'orientation de la broche

- Placez un comparateur avec base magnétique sur la table de la machine.
- Desserrez les vis **C**.
- Alignez la surface **D** avec l'axe du trou à percer grâce au comparateur et en tournant manuellement la tête.
- Serrez les vis **C** au couple indiqué à côté des vis.
- Desserrez les vis du vernier **E** et placez le 0 en face du repère **A**.

Stesse modalità precedentemente citate, ma anziché le viti **C** vanno allentate le viti **B**. Effettuato l'allineamento serrare le viti **B** con una coppia pari a 25 Nm.

*The procedures are the same as described above but loosen the screws **B** instead of screws **C**. Once alignment has been made, tighten screws **B** with a torque wrench setting of 25 Nm.*

*La procédure est identique à celle qui précède mais il faut desserrer les vis **B** au lieu des **C**. Une fois le réglage effectué, serrez les vis **B** avec une clé dynamométrique au couple de 25 Nm.*



ATTENZIONE: prima di mettere in funzione la testa ad angolo verificare il senso di rotazione da dare alla macchina, per far sì che l'utensile ruoti nella direzione di taglio corretta.

IMPORTANT: before starting up the anglehead, check the direction of machine rotation to ensure the tool turns in the correct cutting direction.

IMPORTANT: avant d'utiliser la tête à renvoi d'angle, assurez-vous que la broche tourne dans le bon sens de coupe.



Regolazione angolare corpo testa-antirotante

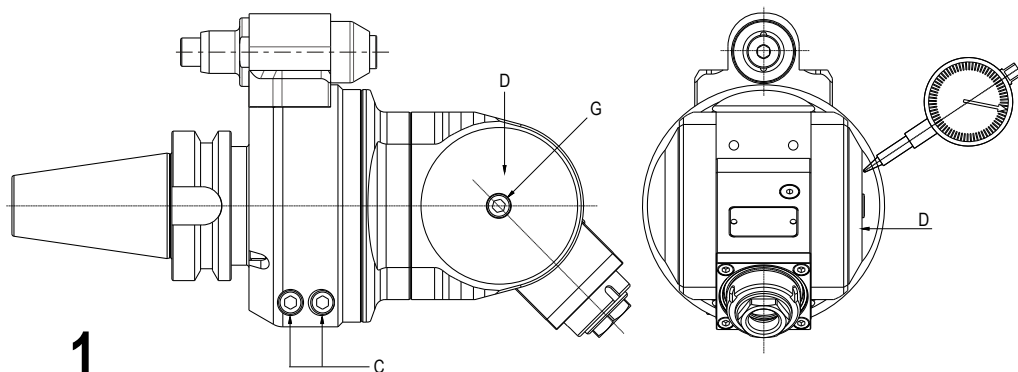
- Munitevi di comparatore con base magnetica e posizionate sulla tavola della macchina
- Allentare le viti **C**. (**Fig. 1**)
- Allineate il piano **D**, tramite il comparatore, con l'asse del foro da eseguire muovendo l'asse o gli assi della macchina. Ruotate manualmente il corpo della testa fino al perfetto parallelismo con l'asse di lavoro
- Serrate le viti **C** con la coppia di serraggio riportata vicino alle viti.
- Allentare i grani dell'anello graduato **E** e far coincidere lo zero con la tacca indicatrice **A**.

Angular adjustment between head body and anti-rotating device

- Position a magnetic base complete with comparator on the machine table
- Loosen screws **C**. (**Pic. 1**)
- By means of the comparator, align table **D** with the axis of the hole to machine by moving the machine axis. Manually turn the head body until perfect parallelism is achieved with the working axis
- Clamp the screws **C** with the torque wrenching power shown near to the screws.
- Loosen the screws of the graduated **E** ring to match the zero with the notch indicator **A**.

Ajustement de l'orientation de la broche

- Placez un comparateur avec base magnétique sur la table de la machine
- Desserrez les vis **C**. (**Fig. 1**)
- Alignez l'axe **D** avec le trou à percer grâce au comparateur et en jouant sur les axes machine. Pivotez manuellement le corps jusqu'à être parfaitement aligné avec l'axe du trou à percer
- Serrez les vis **C** au couple indiqué à côté des vis.
- Desserrez les vis du vernier **E** et placez le **0** en face du repère **A**.



1

ORIENTAMENTO TESTA FMU - ASSI MACCHINA

FMU HEAD ORIENTATION - MACHINE AXIS

REGLAGE DE L'ORIENTATION DE LA TÊTES FMU DE LA BROCHE

**1^a FASE ORIENTAMENTO SUPPORTO UTENSILE**

- Allentare le viti **G** (Fig. 2) e **B**
- Ruotare il portamandrino **F** fino a che l'indice **E** non corrisponda all'angolo da Voi richiesto
La scala graduata **E** ha una precisione di 10'
- Serrare le viti **G** e **B** con la coppia indicata in tabella

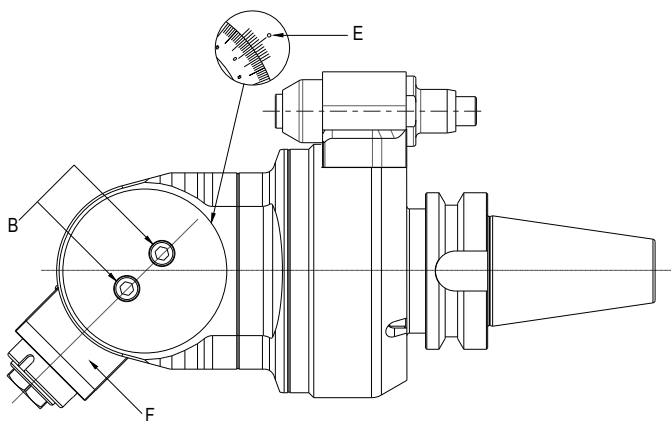
1st STAGE A - TOOL HOLDER ORIENTATION

- Loosen screws **G** (Pic. 2) and **B**
- Turn the spindle holder **F** until index **E** is on the angle you require
The graduated scale **E** has a 10' precision
- Tighten screws **G** and **B** using the torque wrench setting indicated on the chart

1^{ère} PHASE A - ORIENTATION DE LA BROCHE

- Desserrez les vis **G** (Fig. 2) et **B**
- Tournez la broche **F** jusqu'à atteindre l'angle désiré sur le vernier **E**
Le vernier **E** a une précision de 10'
- Serrez les vis **G** et **B** avec une clé dynamométrique au couple indiqué dans le tableau

TESTE HEADS TETES	Coppia serraggio viti G e B (Nm) <i>Torque wrench setting screw G and B (Nm)</i> <i>Couple de serrage des vis B et G (Nm)</i>	
FMU-10	10	
FMU-16	G = 20	B = 25
FMU-20	45	

2

ORIENTAMENTO TESTA FMU- ASSI MACCHINA

FMU HEAD ORIENTATION - MACHINE AXIS

REGLAGE DE L'ORIENTATION DE LA TÊTES FMU DE LA BROCHE

**2^a FASE REGOLAZIONE PRECISA DELL'ASSE UTENSILE**

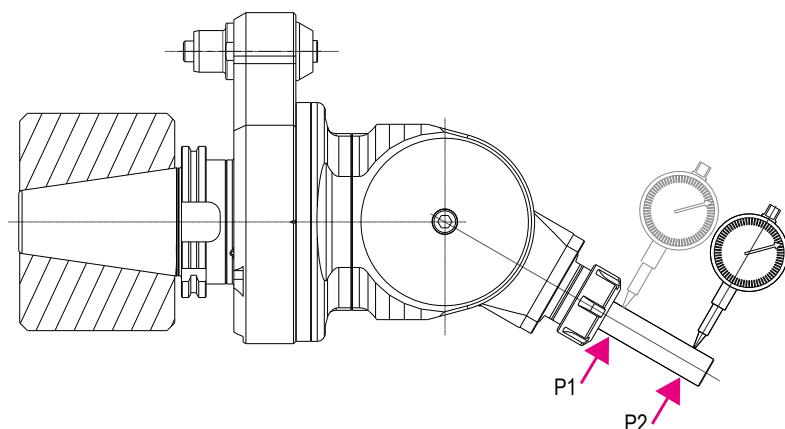
- Montare nella pinza portautensile una spina calibrata. ■ Inclinare l'asse utensile dell'angolo desiderato e serrare le viti secondo tabella a pag. 31
- Montare la testa angolare sulla macchina. ■ Porre il comparatore sulla spina.
- Fare eseguire una interpolazione lungo i 2 assi della macchina (da P1 a P2) in modo che il percorso macchina sia coincidente con l'asse dell'utensile.
- Grazie al comparatore, verificare se esistono disassamenti tra il percorso macchina e l'asse utensile. Allentando le viti laterali, si possono correggere eventuali errori.
- Una volta trovato l'assetto corretto, montare l'utensile prescelto.

2nd STAGE TOOL AXIS ACCURATE SET

- Assemble on the toolholder collet a ground pin. ■ Tilt the tool axis to the requested angle and tighten screws according to table on p. 31
- Assemble the angle head on the machine. ■ Put the gauge on the ground pin.
- Make an interpolation with the machine axis (from P1 to P2) so that the machine path is the same as the tool axis.
- Check through the gauge if there are misalignments between the machine path and the tool axis. Loosening the lateral screws it is possible to amend eventual mistakes.
- Once the right position has been found, mounting the chosen tool.

2^{ème} PHASE REGLAGE PRECIS DE L'AXE DE L'OUTIL

- Montez une pige rectifiée dans la pince. ■ Inclinez l'axe de l'outil à l'angle voulu et serrez les vis selon le tableau page 31
- Montez la tête dans la broche de la machine. ■ Placez une jauge sur la pige.
- Effectuez une interpolation sur l'axe (de P1 à P2) de façon à ce que l'axe d'usinage et celui de l'outil se confondent.
- Vérifiez au comparateur qu'il n'y a pas de décalage entre l'axe d'usinage et celui de la broche. Débloquez les vis latérales à éviter toute erreur.
- Après avoir trouvé la bonne position, montez l'outil choisi.



ORIENTAMENTO TESTA FMU - ASSI MACCHINA

FMU HEAD ORIENTATION - MACHINE AXIS

REGLAGE DE L'ORIENTATION DE LA TÊTES FMU DE LA BROCHE

**3^a FASE - DETERMINAZIONE COORDINATE SPOSTAMENTO UTENSILE**

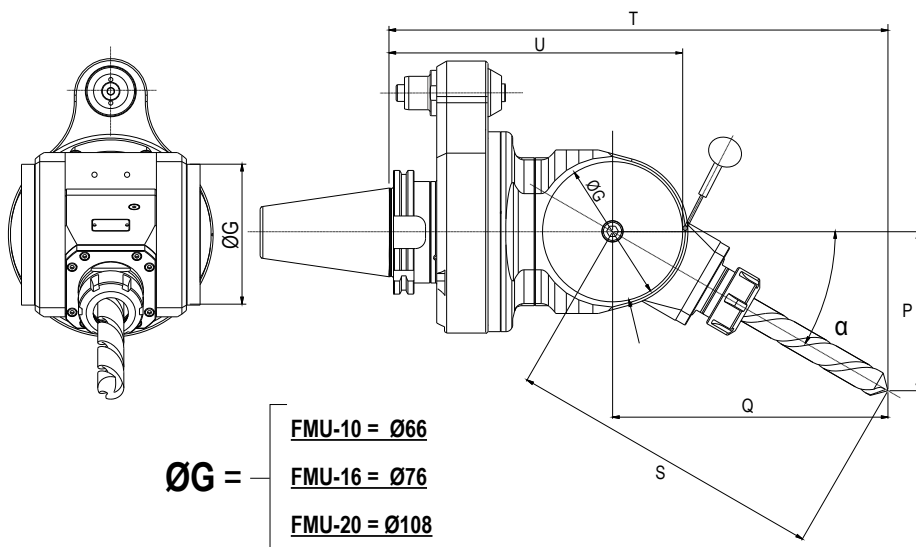
- Rimuovere la spina e sostituirla con l'utensile desiderato.
- Rilevare le quote **T** e **U** (tramite Trimos, Laser o strumentazioni simili)
- Calcolare la quota **Q** = **T-U** + ($\frac{1}{2}$ **G**) ■ Calcolare la quota **S** = **Q** / **cos** α
- Calcolare la quota **P** = $\sqrt{S^2 - Q^2}$

3rd STAGE - TOOL OFFSET COORDINATE DETERMINATION

- Remove the ground pin and replace it with the tool needed.
- Measure dimensions **T** and **U** (through Trimos, laser or similar instruments).
- Calculate dimension **Q** = **T-U** + ($\frac{1}{2}$ **G**) ■ Calculate dimension **S** = **Q** / **cos** α
- Calculate dimension **P** = $\sqrt{S^2 - Q^2}$

3^{ème} PHASE - CALCUL DE LA LONGUEUR D'OUTIL

- Enlevez la pique et montez l'outil désiré.
- Mesurez les côtes **T** et **U** avec un instrument adapté, Trimos ou laser.
- Calculez la côte **Q** = **T-U** + ($\frac{1}{2}$ **G**) ■ Calculez la côte **S** = **Q** / **cos** α
- Calculez la côte **P** = $\sqrt{S^2 - Q^2}$





ATTENZIONE: prima di mettere in funzione la testa ad angolo verificare il senso di rotazione da dare alla macchina, per far sì che l'utensile ruoti nella direzione di taglio corretta.

La Gerardi SPA non si assume nessuna responsabilità riguardo a danni a persone, cose od alla testa angolare stessa derivanti da un uso improprio.

IMPORTANT: before starting up the angle head, check the direction of machine rotation to ensure the tool turns in the correct cutting direction.

Gerardi Spa cannot accept any liability for injury to persons or damage to things or to the angle head caused by improper machine use.

IMPORTANT: avant d'utiliser la tête à renvoi d'angle, assurez-vous que la broche tourne dans le bon sens de coupe.

Gerardi Spa ne prendra en charge aucun dégât ni blessure causé par un usage inapproprié.



NOTA: Se l'allineamento angolare non è perfetto, si innescano delle forze negative sui componenti della testa che potrebbe essere danneggiata irreversibilmente, oltre a causare eventuali rotture degli utensili.

NOTE: If the angular alignment is not perfect, this will generate negative forces on the head components which could be permanently damaged, besides causing tool breakage.

NOTA: Si l'alignement de la tête n'est pas parfait, cela va générer des efforts anormaux sur les composants internes de la tête. Cela peut provoquer la casse de l'outil.



CONNESSIONE IMPIANTO REFRIGERANTE
CONNECTION TO THE COOLANT UNIT
ACHEMINEMENT DU FLUIDE DE COUPE

Le teste angolari F90.. ATC, F90.. ATC 2U, FMU.. ATC, FR90.. ATC, sono predisposte per ricevere il liquido refrigerante dal perno di indexaggio. Pressione massima 10 bar.

Angle heads F90..ATC, F90..ATC 2U, FMU.. ATC, FR90..ATC, are designed to receive the coolant liquid from the positioning pin. Max 10 bar pressure

Les têtes à renvoi d'angle F90..ATC, F90 ..ATC 2U, FMU...ATC, FR90...ATC sont conçues pour amener le lubrifiant à travers le stop-block. Pression maxi : 10 bar



Nelle teste angolari F90.. ATC 10 bar, l'adduzione del liquido avviene sempre dal perno di indexaggio, tramite un tubo realizzato in opera 1/8" gas che lo porta al centro del mandrino tramite il distributore rotante **A**.

Vedere **pag.16** per la pressione massima applicabile.

*In the F90.. ATC 10 bar angle heads the liquid is always supplied by the positioning pin, a specific pipe 1/8" gas (self made by the customer) can carry it to the centre of the spindle through the rotating distributor **A**. See **pag.16** for the maximum applicable pressure.*

*Pour les F90 ..ATC 10 bar le lubrifiant passe toujours par le doigt de positionnement. Ensuite un tuyau 1/8" gas (à préparer par l'utilisateur) peut l'acheminer jusqu'au raccord du joint tournant **A** de la broche. Voir **page 16** pour connaître les pressions admissibles.*

**ROTAZIONE A SECCO NON POSSIBILE****DRY RUNNING NOT POSSIBLE**

Utilisation sans lubrifiant interdite

CONNESSIONE IMPIANTO REFRIGERANTE

CONNECTION TO THE COOLANT UNIT

ACHEMINEMENT DU FLUIDE DE COUPE



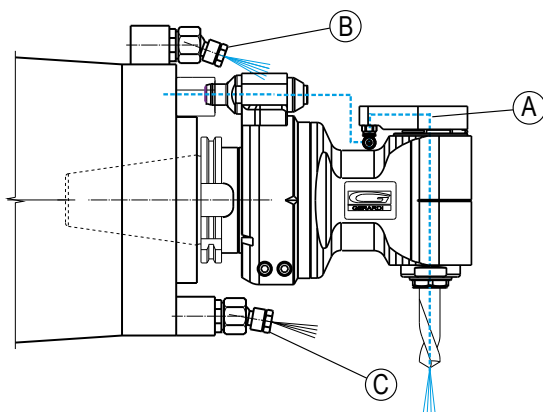
ATTENZIONE: Nel distributore **rotante** vi sono delle tenute che non possono lavorare a secco.

Se volete utilizzare la testa senza adduzione del refrigerante occorre togliere il distributore.

Per un buon funzionamento del distributore si consiglia che il liquido sia filtrato a 100 µm.

IMPORTANT: In the rotating distributor there are some seals that cannot work dry. If you want to use the head without supplying the liquid coolant then you must remove the distributor. For good distributor operation we recommend filtering the liquid at 100 µm.

IMPORTANT: Les joints internes du joint tournant ne peuvent pas fonctionner à sec. Si vous souhaitez faire fonctionner la tête sans acheminer le lubrifiant à travers la broche, merci de démonter le joint tournant. Pour un usage optimal, nous vous recommandons une filtration à 100 µm.



Occorre prestare attenzione che gli ugelli presenti sulla macchina **NON MANDINO** il refrigerante sulla testa ad angolo come l'ugello **B**, ma che il refrigerante arrivi sull'utensile come l'ugello **C**.

Make sure that the coolant nozzles on the machine **DO NOT SEND** the coolant on the angle head like nozzle **B** but reaches the tool like nozzle **C**.

Assurez-vous que les buses d'arrosage **NE SONT PAS** dirigées vers la tête à renvoi d'angle comme la buse **B** mais vers l'outil comme la buse **C**.



ATTENZIONE: non mandate direttamente refrigerante contro latestaad angolo, onde evitare possibili infiltrazioni di refrigerante all'interno della testa stessa.

IMPORTANT: Do not convey the coolant directly against the angle head to avoid all chances of the coolant penetrating it.

IMPORTANT: Ne dirigez pas le lubrifiant sur la tête à renvoi d'angle pour éviter qu'il ne pénètre à l'intérieur.

AVVERTENZE PER L' INSTALLAZIONE DELLA TESTA**PRECAUTIONS WHEN FITTING THE HEAD TO THE MACHINE****PRECAUTIONS DE MONTAGE DE LA TÊTE A RENVOI D' ANGLE DANS LA MACHINE**

A seconda del modello di testa angolare da Voi acquistato, il peso della stessa potrebbe essere troppo elevato per consentire un sollevamento manuale. In tal caso, si consiglia di porre la testa su un supporto adeguato, posizionandola nel modo in cui andrà installata sulla macchina; la testa va poi avvicinata alla macchina sollevando il supporto tramite un mezzo adeguato al peso. In alternativa, se la forma della testa lo consente, è possibile sollevarla per mezzo di fasce.

Depending on the model of angle head purchased by you, the weight of the machine could be too heavy to lift manually. In this case, we suggest placing the head on an adequate support in the position in which it is to be installed on the machine; the head must then be moved closer to the machine by lifting the support using a mechanism suitable for the weight involved. Alternatively, if the shape of the head permits, it can be lifted using straps.

En fonction du modèle de tête que vous avez acheté, son poids peut être trop élevé pour la monter manuellement. Dans ce cas, nous vous suggérons de placer la tête sur un support qui sera installé par exemple en bout de table machine ou à proximité. La tête doit ensuite être montée dans la broche avec un mécanisme de levage en adéquation avec son poids. Si la forme de la tête le permet, vous pouvez également utiliser des sangles.



ATTENZIONE: per utilizzare il cambio utensile automatico verificate sempre che il peso e le dimensioni della testa siano compatibili con il vostro centro di lavoro.

IMPORTANT: In order to use the angle head on an automatic tool change machine check always that the weight and the dimensions of the angular head are compatible with your machining centre.

IMPORTANT: Si vous utilisez la tête à renvoi d'angle avec une machine ayant un changeur d'outils, assurez-vous que ce dernier a les capacités de charger cette tête en terme de poids et de dimensions.



Assicurarsi che la macchina su cui va installata la testa sia dotata di protezioni adeguate e sia conforme alla direttiva **98/37/CE**.

*Make sure the machine on which the head is to be fitted is equipped with adequate protections and is in conformity with directive **98/37/EC**.*

*Assurez-vous que la machine sur laquelle vous montez la tête à renvoi d'angle est équipée de protections adéquates et conformes à la directive **98/37/EC**.*



Prima della messa in funzione leggere attentamente le indicazioni di sicurezza (Pag. 16)

Before starting the machine, carefully read the safety instructions (Pag. 16)

Avant d'utiliser la tête à renvoi d'angle, lisez les instructions de sécurité (Pag. 16)

Montare la testa sulla macchina ed eseguire una corretta regolazione (Pag. 28). Montati gli utensili (Pag. 37) si può procedere con l'utilizzo.

Fit the head on the machine and adjust correctly (Pag. 28). After fitting the tools (Pag. 37), the machine can be used.

Installez la tête dans la machine et réglez-la correctement (Pag. 28). Après avoir monté l'outil (Pag. 37), vous pouvez l'utiliser.



ATTENZIONE: prima di mettere in funzione la testa ad angolo, verificare il senso di rotazione da dare al mandrino macchina per far sì che l'utensile ruoti nella direzione di taglio corretta.

IMPORTANT: *before starting up the angle head, check spindle rotation direction to ensure the tool turns in the correct cutting direction.*

IMPORTANT: *Avant d'utiliser la tête à renvoi d'angle, assurez-vous que la broche tourne dans le bon sens de coupe.*



Verificare preventivamente il corretto serraggio degli utensili.

Make sure before hand that the tools are properly fitted.

Assurez-vous que l'outil est correctement monté.



Nel caso all'avviamento si avverta una rumorosità anomala o vibrazioni, interrompere la lavorazione e contattare il nostro Ufficio Tecnico.

If you hear a strange noise or vibrations on starting the machine, interrupt operation and contact our Technical Department.

Si vous entendez un bruit anormal ou qu'il y a des vibrations importantes lorsque vous démarrez la tête à renvoi d'angle, arrêtez les opérations et contactez notre Service d'Intervention Technique.



Ogni uso diverso da quelli previsti è da considerarsi non autorizzato.

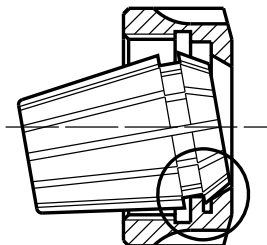
La **GERARDI SPA** non si assume nessuna responsabilità riguardo a danni a persone, cose od alla testa ad angolo stessa derivanti da un uso improprio.

All uses other than those intended shall be deemed unauthorised.

GERARDI SPA cannot accept any liability for injury to persons or damage to things or to the angle head caused by improper machine use.

Tout usage autre que ceux indiqués est prohibé.

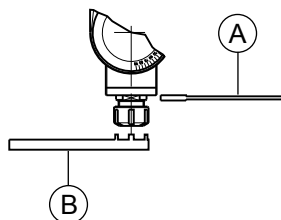
GERARDI SPA n'acceptera aucune responsabilité sur des dégâts ou des blessures en cas d'usage inapproprié de la tête à renvoi d'angle.

MONTAGGIO UTENSILI
FITTING TOOLS
MONTAGE DE L'OUTIL

Nelle teste ad angolo con mandrini a pinza, assicurarsi che questa venga sistemata prima sulla ghiera prestando attenzione affinché entri nell'estrattore; quindi avvitare la ghiera sul mandrino della testa ad angolo. In alcune teste ad angolo, sul fondo del mandrino, è prevista una vite a filettatura sinistra per la regolazione in altezza dell' utensile.

In the case of angle heads with collet spindles, the collet must be fitted first on the ring nut, making sure it enters the puller; next tighten the ring nut on the angle head spindle. On some angle heads, on the bottom of the spindle, there is a left-threaded screw, which can be used to adjust the height of the tool.

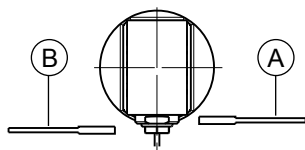
Dans le cas où vous utilisez une tête à renvoi d'angle avec des pinces ER, insérez d'abord la pince dans l'écrou ER en l'inclinant. Vissez ensuite l'ensemble sur la broche. Sur certaines têtes à renvoi d'angle, il y a une butée fileté que vous pouvez utiliser pour régler la longueur de l'outil.



Teste ad angolo con ghiera bloccaggio pinza esterne: serrare la ghiera di bloccaggio pinza con l'apposita chiave **B**, tenendo fermo il mandrino con la chiave **A** posizionata nei piani ricavati sul mandrino.

*Angle heads with external collet ring nut: tighten the collet lock ring using the special spanner **B**, holding the spindle still with spanner **A**, positioned in the housings on the spindle.*

Tête à renvoi d'angle avec écrou de serrage externe: serrez l'écrou en utilisant la clé **B** en bloquant la broche avec la clé **A**.



Teste ad angolo con ghiera bloccaggio pinza interne: serrare la ghiera di bloccaggio pinza con la chiave **B**, tenendo fermo il mandrino con la chiave **A** posizionata nei piani ricavati sul mandrino.

*Angle heads with internal collet ring nut: tighten the collet lock ring using the special spanner **B**, holding the spindle still with spanner **A** positioned in the housings on the spindle.*

Tête à renvoi d'angle avec écrou de serrage interne: serrez l'écrou en utilisant la clé **B** en bloquant la broche avec la clé **A**.

PULIZIA
CLEANING
NETTOYAGE

Pulire periodicamente la testa dai residui delle lavorazioni ed eliminare il liquido refrigerante presente nei condotti.

Periodically clean the head and remove any machining residues and drain the coolant liquid from the pipes.

Nettoyez périodiquement la tête, enlevez les résidus d'usinage et videz le liquide de coupe des tuyaux.

LUBRIFICAZIONE
LUBRICATION
GRAISSAGE

Le teste ad angolo sono fornite complete di lubrificante. Durante le prime ore di lavoro si possono verificare delle perdite di parte del lubrificante dovute ad una eccessiva quantità presente nel corpo testa o nei labirinti di protezione.

Ogni 500 ore di lavoro aggiungere 20 g di grasso LUBCON TURMOPLEX 2 EP dal tappo presente sul corpo testa per le teste serie F90 o dalla vite per le teste FMU. La struttura compatta, il tipo di lubrificante e l'elevata velocità possono comportare alle teste temperature di oltre 60° senza alterarne le caratteristiche di funzionamento.

The angle heads are supplied complete with lubricant. During the first hours of work, part of the lubricant could leak away due to excessive quantities in the head body and in the protection labyrinth seal. Every 500 hours of operation, add 20 g of LUBCON TURMOPLEX 2 EP grease through the cap on the body for the F90 series or through the screw in the case of the FMU heads.

The compact structure, the type of lubricant and the high speed can raise head temperature to over 60° without altering its operating characteristics.

La tête à renvoi d'angle est livrée graissée. Durant les premières heures d'usinage, un peu de graisse peut se liquéfier et fuir par les joints de la broche. Ce phénomène est normal. Toutes les 500 heures de fonctionnement, graissez la tête avec 20 g de LUBCON TURMOPLEX 2 EP sur le graisseur placé sur le corps pour les têtes F90 ou en enlevant les deux vis pour les têtes FMU. La structure compacte, le type de lubrifiant et les hautes vitesses font que la température peut atteindre 60°C sans altérer le mécanisme interne.



I lubrificanti sono altamente inquinanti. Non disperdere nell'ambiente tali sostanze, né eventuali materiali con i quali siano venute a contatto, ma consegnarli alle apposite società per lo smaltimento dei rifiuti.

The lubricants used are highly polluting. Do not throw them or any materials with which they have come into contact away into the environment. Ensure disposal through specially qualified disposal channels.

La graisse utilisée est très polluante. Ne la jetez pas, ou ne jetez aucun composant qui en est enduit dans la nature. Recyclez-la dans les réseaux appropriés.

INCONVENIENTI E RELATIVI RIMEDI TROUBLESHOOTING PROBLEMES



In caso di funzionamento anormale, consultare la seguente tabella.
Nel caso il difetto persista contattare il costruttore.

*In case of faulty operation, refer to the following table.
In case the fault continues, contact the manufacturer.*

*En cas de problème de fonctionnement, consultez le tableau ci-dessous.
Si vous ne trouvez toujours pas de solution, contactez le Service d'Intervention Technique.*

DIFETTO - <i>FAULT - DEFAULT</i>	POSSIBILE CAUSA - <i>POSSIBLE CAUSE</i> <i>CAUSE POSSIBLE</i>	RIMEDIO <i>REMEDY</i> <i>REMEDE</i>
Rotazione utensile non concentrica	Errato montaggio pinze nella ghiera, sporcizia nella pinza o nella sede.	Vedi pag. 38
<i>Tool rotation not concentric</i>	<i>Collet wrongly fitted in ring nut, dirt in collet or housing</i>	<i>See pag. 38</i>
<i>Mauvaise concentricité de l'outil.</i>	<i>Pince mal montée ou présence de résidus dans la pince ou la broche.</i>	<i>Voir pag. 38</i>
Rottura utensile	Errato senso di rotazione dell'utensile	Vedi pag. 38
<i>Drilling tool broken</i>	<i>The tool turning in the wrong direction</i>	<i>See pag. 38</i>
<i>Outil cassé</i>	<i>La broche tourne dans le mauvais sens</i>	<i>Voir pag. 38</i>



Le operazioni di manutenzione vanno svolte a macchina ferma e scollegata dall'alimentazione da personale qualificato.

Maintenance operations must be performed with the machine at a standstill and disconnected from the power supply by skilled personnel.

Les opérations de maintenance doivent être effectuées machine hors tension et débranchée par du personnel qualifié.

INCONVENIENTI E RELATIVI RIMEDI
TROUBLESHOOTING
PROBLEMES**ERRORE DI POSIZIONAMENTO DELLO STOP BLOCK**

Vi sono due tipi di errori che provocano seri danni all'attrezzatura:

1- È importante che venga rispettata la condizione riportata in **Fig.1**, in modo da evitare che il perno di fermo vada in battuta con lo stop block (**Fig.2**); se così fosse si avrebbe un sovraccarico dei cuscinetti provocato dall'eccessivo tiraggio del cono.

2- Evitare che lo stop block costringa la testa ad assumere una posizione errata durante il montaggio (**Fig.3**).

È sempre lo stop block che si deve adattare trovando la sua posizione dopo che il cono è stato correttamente posizionato e assicurato alla macchina.

WRONG POSITIONING OF THE STOP BLOCK

There are two type of mistakes which can cause serious damage to the fixtures:

1- Is important that the conditions in **Pic.1** are respected so that the positioning pin does not touch the stop block (**Pic.2**) otherwise there could happen an overload of ball bearings caused by an excessive pulling of the cone.

2- Avoid that the stop block forces the head to have a wrong position during the mounting (**Pic.3**)

The stop block must be adapted finding the right position after the cone has been correctly positioned and assembled to the machine.

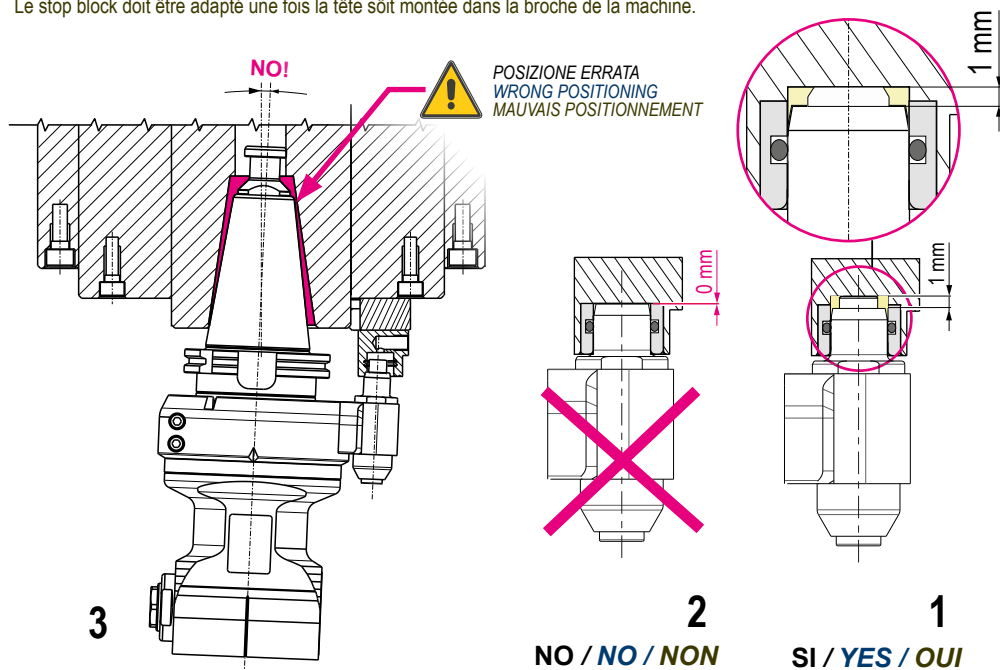
ERREUR DANS LE POSITIONNEMENT DU STOP BLOCK

Il y a deux types d'erreurs qui peuvent engendrer des dommages sérieux aux supports:

1- Il est important que la **figure 1** soit respectée et que le fourreau du doigt de positionnement ne touche pas le fond du stop block (**Fig. 2**). Sinon il est possible qu'une surcharge survienne sur les roulements de broche due à une force de traction excessive sur la tirette.

2- Evitez que le stop block force sur la tête à cause d'une mauvaise position de montage (**Fig. 3**)

Le stop block doit être adapté une fois la tête s'oit montée dans la broche de la machine.



INCONVENIENTI E RELATIVI RIMEDI
TROUBLESHOOTING
PROBLEMES**ERRORI DI ACCOPPIAMENTO FRA IL CONO DELLA TESTA E IL CONO DELLA MACCHINA**

1 Un particolare da tenere in considerazione durante la procedura di montaggio in macchina è il **Codolo filettato (Fig.4)** che dev'essere avvitato alla sommità del cono della testa in modo che quest' ultima possa essere bloccata dal tirante automatico della macchina. Queste non devono superare un eccentricità di $\pm 0,04\text{mm}$ rispetto all'asse del cono della testa; Nel caso in cui il valore risulti molto più alto del consentito le possibilità possono essere:

- Nel caso di tirante (o funghetto) difettoso, sostituire.
- In caso di tirante bloccato troppo forte, il tirante si schiaccia, mentre la parte superiore del cono interessata si rigonfia (**Fig.5**)
- Il foro filettato nell'albero con cono della testa, è difettoso ed è in qualche modo sfuggito ai vari controlli (anche se questa possibilità è molto remota, ma non impossibile)

COUPLING ERRORS BETWEEN THE SHANK OF THE HEAD AND THE MACHINE SPINDLE

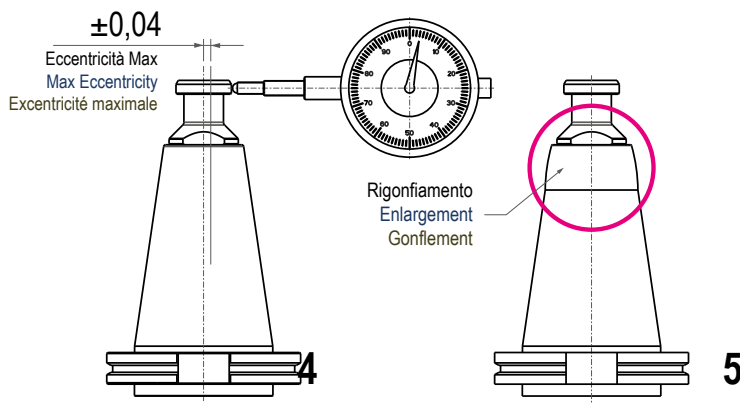
1 A very important "particular" to consider during the mounting of the machine spindle, is the "pull stud" (**Pic.4**) which should be screwed at the end of the shank with arbor of the head so that it can be clamped by automatic tie rod of the machine. The tension nut should not exceed $\pm 0,04\text{mm}$ eccentricity compared to the axis of the shank; In case the measure exceeds the above tolerances the causes can be the following:

- Damaged pull studs (you just need to change it).
- Pull studs clamped too tight (the pull studs is compressed while the shank "grows in size" (**Pic.5**))
- The threaded bore in spindle shaft with arbor is damaged, but checks did not show it (even if this possibility is very limited, it is not impossible)

MAUVAISE CONNECTION ENTRE LA TÊTE ET LA BROCHE DE LA MACHINE

1 Il est très important de vérifier la tirette (**Fig. 4**) montée sur le cône de la tête. Son excentration ne doit pas excéder $\pm 0,04\text{mm}$ par rapport à l'axe du cône. Si la valeur est supérieure, les causes peuvent être les suivantes :

- Tirette défectueuse, la changer.
- Tirette serrée trop fort Cela fait "gonfler" le cône. (**Fig. 5**)
- Le filetage du cône de la tête est endommagé.



INCONVENIENTI E RELATIVI RIMEDI
TROUBLESHOOTING
PROBLEMES

2 Un'altra causa di accoppiamento difettoso dei due coni (testa e macchina) può derivare, come mostrano le Fig.6 e 7, dell'assenza di uno dei due valori "X" e "X1". Un'interferenza del nasello macchina con le due fresature di trascinamento del cono costituiscono un problema per un perfetto accoppiamento dei coni. Le cause possono essere:

- a) Nasello macchina difettoso (basta la sostituzione)
- b) Fresature sulle flange dell'albero con cono difettoso (anche questa possibilità è molto remota ma non impossibile)

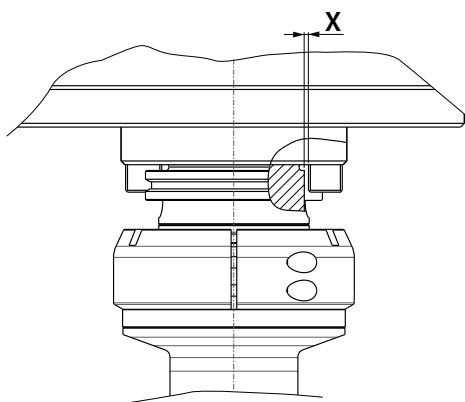
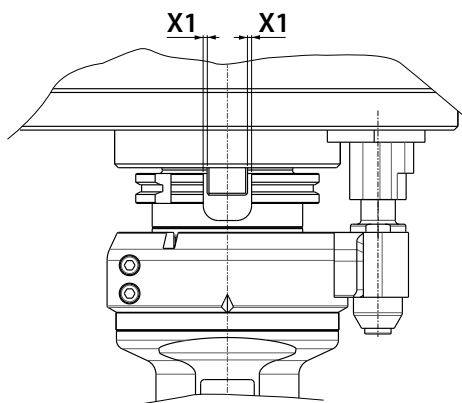
2 Another cause of defective coupling of the shank and the machine spindle can result from the lack of one of two dimensions "X" and "X1", as you can see from pictures 6 and 7.

An interference between the "drive nut" of the machine and the grooves of the shank can be a cause for a defective coupling. The causes can be:

- a) Defective "drive nut" (you just have to replace it)
- b) Wrong milling of the flange of the angle head spindle with arbor.

2 Une autre cause peut engendrer un montage défectueux du cône de la tête dans la broche de la machine. C'est une valeur trop faible des côtes "X" et "X1" comme indiqué sur les figures 6 et 7. Ceci peut provoquer une interférence entre le tenon d'entraînement de la broche et la rainure du cône de la tête. Les causes peuvent être:

- a) Un tenon défectueux, à remplacer.
- b) Un fraisage non conforme de la rainure du cône.

**6****7**

INCONVENIENTI E RELATIVI RIMEDI
TROUBLESHOOTING
PROBLEMES

3 L'ultima causa di accoppiamento difettoso dei due coni è rappresentata dal fatto che uno dei due coni non sia perfetto. Normalmente ciò si verifica in caso di macchine molto vecchie dove il cono della macchina è fortemente rovinato dalle numerose lavorazioni pesanti e dall'interpolazione di trucioli tra cono macchina e mandrini nel corso degli anni. In tutti questi casi, non essendoci un contatto perfetto tra i due coni, le teste oscillano durante la rotazione e in molti casi tale oscillazione si avverte perfino ad occhio nudo. Inoltre, le attrezzature non riescono a lavorare e vibrano per una totale assenza di rigidità

3 Also the fact that either the shank or the spindle are not perfect can be a problem. This can happen in case of very old machine tools where the spindle is spoiled due to heavy machining or the interposition of chips between the shank and the spindle during the years. In these cases, since there is not perfect coupling between the shank and the spindle, the head swings during rotation and often it can also be seen with the naked eye. The head cannot machine the work-piece and vibrates due to the lack of rigidity

3 Il peut également arriver que le cône de la tête ou la broche de la machine ne soit pas parfait. Ceci peut arriver sur des têtes ou des broches de machine anciennes, du à des efforts d'usinage excessif ou des résidus de copeaux mal nettoyés. Dans ce cas, comme le contact entre le cône de la tête et la broche n'est pas bon, il y aura des oscillations durant l'usinage même perceptibles à l'oeil nu. Il y aura alors des vibrations et la pièce ne pourra être usinée correctement.

SMANTELLAMENTO
SCRAPPING
MISE AU REBUT

In caso di dismissione della testa occorre rottamare i vari componenti (cioè rendere inoperante la testa) e smaltire il tutto presso un centro specializzato.

In case the head has to be decommissioned, the various components must be scrapped (the head must be made inoperative) and disposed of through authorised channels.

Si la tête à renvoi d'angle doit être démantelée, les différents composants doivent être démontés et recyclés par des canaux appropriés.



Non disperdere la testa ed eventuali suoi componenti nell'ambiente.

Do not throw the head or any of its component parts away into the environment.

Ne jetez ni la tête ni aucun de ses composants dans la nature.

GARANZIA E PARTI DI RICAMBIO
WARRANTY AND SPARE PARTS
GARANTIE ET PIÈCES DÉTACHÉES

La **GERARDI SpA** garantisce per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto, il regolare funzionamento degli apparecchi, la buona qualità dei materiali impiegati e la perfetta costruzione.

Per tale garanzia la **GERARDI SpA** si impegna a provvedere alla riparazione e sostituzione di quelle parti che risultassero difettose per impiego di cattivo materiale o per vizio di costruzione, purché dette parti vengano consegnate in porto franco al suo stabilimento.

Tutti i componenti rimossi nel corso di una riparazione in garanzia, divengono di proprietà della GERARDI SPA.

Tutti i componenti sostituiti in garanzia nei 12 mesi contrattuali godranno del periodo di garanzia residua.

La garanzia non si estende a particolari di usura quali tenute e cuscinetti né a guasti o rotture derivanti da imperizia, trascuratezza o cattivo uso dell'apparecchio da parte dell'acquirente, e cessa qualora i pagamenti non vengono effettuati dal compratore alle scadenze convenute e quando l'apparecchio o parte di esso sia stato modificato o riparato senza l'autorizzazione della **GERARDI SpA**.

*The **GERARDI SpA** heads are guaranteed for 12 months from the date of purchase.*

During this period parts proved to be faulty or unserviceable as a consequence of defective material or faults of design or manufacture will be repaired or substituted provided they are returned to the factory carriage free.

All components removed during repair under warranty shall become the property of GERARDI SPA.

*All components replaced during the 12 months warranty period shall be covered by the further period of warranty. The warranty does not cover damaged seals and bearings and any damages or faults resulting from negligence or incorrect use by the purchaser and ceases if payments are not effected on the dates agreed or the heads or parts thereof have been modified or repaired without **GERARDI**'s authorization.*

*Les têtes **GERARDI SpA** sont garanties 12 mois à compter de la date d'achat. Pendant cette période, toute pièce présentant un défaut de conception ou de fabrication seront réparées ou remplacées à l'usine gratuitement.*

Le transport à l'usine reste à votre charge.

*Tous les composants remplacés pendant la garantie sont la propriété de **GERARDI SpA**.*

Tous les composants remplacés pendant la période de 12 mois verront leur garantie prolongée.

*La garantie ne prend pas en compte les joints ni les roulements endommagés par une mauvaise utilisation ou s'ils ont été remplacés sans autorisation par **GERARDI**.*

PARTI DI RICAMBIO / SPARE PART / PIÈCES DÉTACHÉES

In caso di rottura la **GERARDI SpA** consiglia di ritornare la testa presso la propria officina per una sistemazione ottimale. Nel caso il cliente volesse procedere autonomamente alla riparazione, è necessario consultare il foglio con l'esplosione della testa che è sempre allegato alla scheda tecnica.

In questo caso, ovviamente, viene a cessare ogni garanzia sulla testa manomessa.

Nell'eventualità di un ordine di ricambi inviare via fax il documento riportato nella pagina seguente che deve essere compilato in tutte le sue parti.

*In the event of failure **GERARDI SpA** suggests to return the head to us for repair.*

If you prefer to repair by yourself, please consult the paper with the exploded head, is always attached to the technical sheet. In this case our warranty expires.

If you have to order spare parts, fax the document shown on the next page, having first filled it in completely.

Dans l'éventualité d'un défaut, nous vous suggérons de nous retourner la tête pour réparation.

Si vous préférez la réparer vous-même, consultez la vue explosée, accompagnant chaque tête.

Dans ce cas votre garantie expire. Si vous avez besoin de pièces détachées, faxez le document de la page suivante en l'ayant préalablement remplie.

FAX +39.0331.301534

Spedizione:

Shipping:

Expédition:

TESTA:

HEAD:

TETE:

N° MATRICOLA:

SERIAL NUMBER:

NUMÉRO DE SÉRIE:

CODICE:

CODE:

CODE:

QUANTITA':

QUANTITY:

QUANTITE:



NOTE / *NOTES* / *NOTES:*

EVOLUTION LINE

ATC SERIES

PER CAMBIO UTENSILE AUTOMATICO
AUTOMATIC TOOL CHANGE
CHANGEMENT D'OUTIL AUTOMATIQUE

TESTE ANGOLARI / ANGLE HEADS / TÊTES À RENVOI D'ANGLE

RIDUCI I TEMPI DI INSTALLAZIONE

**CAMBI RAPIDI
MODULARI**

REDUCE SET-UP TIMES

**MODULAR QUICK
CHANGE**



WWW.GERARDI.IT

gerardi@gerardispa.com

via Giovanni XXIII, 101 - 21015 LONATE POZZOLO (VA) Italy
Tel. +39.0331.303911 - Fax. +39.0331.301534